


Ⓢ CZ **Návod na montáž**

Ⓢ SK **Návod na montáž**

Ⓢ HU **Összeszerelési útmutató**

Ⓢ PL **Instrukcja montażu**

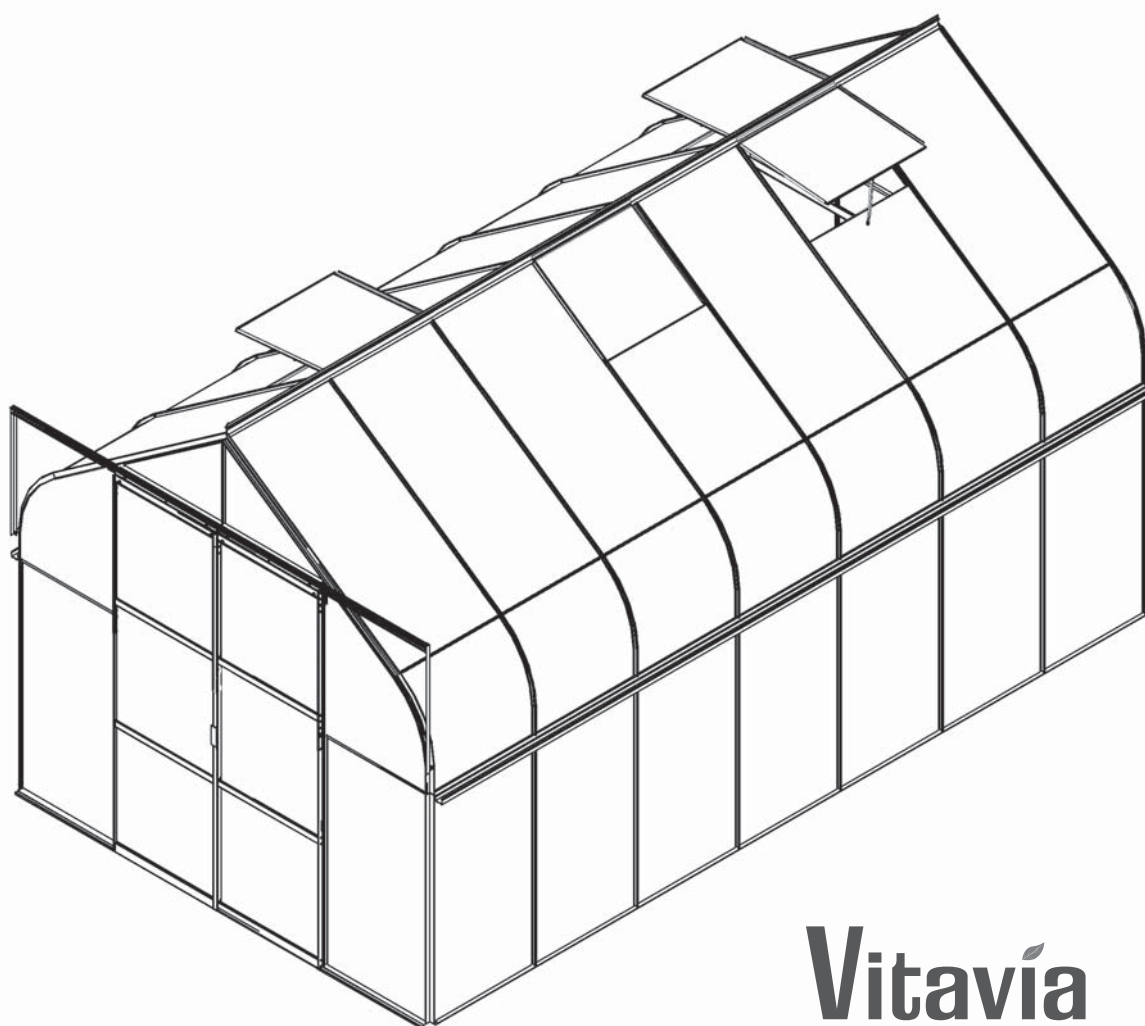

**Vitavia**  
- makes living grow

---

DIANA  
5000, 6700, 8300, 9900, 11500

# CZ - NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU SKLENÍKU

## Umístění skleníku a jeho kotvení

Skleník je nutné umístit výhradně na místech, která nejsou vystavena většímu větru nebo nárazům větru (více v oddílu UKOTVENÍ). Rozhodně nestavte skleník na volně otevřených prostranstvích, ale na závětrné straně. Skleník nikdy nestavte na písčitých půdách – byl by problém s odpovídajícím ukotvením skleníku v zemi.

## Ukotvení skleníku

Skleník musí stát na rovné ploše a na takovém podloží, aby udrželo uchycení skleníku v zemi. Vždy postupujte podle montážního návodu výrobce konkrétního modelu skleníku. Pokud jste si 100% jistí, že půdní podloží skleník udrží, pak zatlučením přiložených kolíků (nebo zakopáním kotev do země) lze skleník do země ukotvit - **toto řešení však nedoporučujeme**. Doporučujeme pro kolíky / patky nosných profilů vykopat odpovídající otvor v zemi a do tohoto otvoru kolíky / patky **zabetonovat**. Poškození skleníku z důvodu nedostatečného ukotvení v zemi není považováno za výrobní vadu a nelze jej reklamovat.

**SKLENÍK NELZE NIKDY NECHAT VOLNĚ POLOŽENÝ NA ZEMI BEZ UKOTVENÍ!**

## Bezpečnostní upozornění

Během montáže používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pevné pracovní rukavice, případně ochranné brýle). Kovové profily mají ostré hrany. Skleník stavte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení. Montáž skleníku neprovádějte ve větru, za deště nebo za bouřky. Pozor – vyvarujte se kontaktu ocelových profilů s vedením elektrického proudu. Bezpečně a ekologicky zlikvidujte všechny obaly a chraňte je před dětmi. Skleník musí stát na rovné ploše. Během výstavby se o skleník neopírejte a nepřesouvejte ho. Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu na místo montáže, protože hrozí nebezpečí jejich poranění. Skleníky i pavilony doporučujeme stavět ve třech osobách. Nesnažte se skleník sestavit, jestliže jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo léků nebo trpíte-li závratí. Při používání žebříku se ujistěte, že dodržíte bezpečnostní upozornění výrobce. Pokud používáte elektrické nářadí, dodržujte návod k obsluze výrobce (při utahování zohledněte extrémní měkkost hliníkových šroubů a matic). Doporučujeme všechny šrouby utahovat ručně a teprve později elektrickým šroubovákem. Ve skleníku neskladujte horké předměty jako např. právě použitý zahradní gril, pájecí lampu, rozpálené jiné elektrické či plynové spotřebiče nebo rozpálenou benzinovou zahradní sekačku. Než začnete s kotvením ujistěte se, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nejsou žádné viditelné ani skryté kabely nebo trubky apod. Pozor na elektrické kabely např. od zahradních sekaček, čerpadel a podobně. Dodržujte místní předpisy a smluvní závazky (především na pronajatých pozemcích).

## Všeobecná upozornění

Skleník se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte minimálně jeden celý den, v ideálním případě celý víkend. Skleník doporučujeme stavět ve třech osobách. Než začnete sestavovat váš skleník, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení. Jednotlivé díly předem překontrolujte a přehledně a přístupně rozložte. Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali. Pokud některá z částí skleníku chybí nebo je poškozená, **tak v žádném případě skleník nestavte a ihned kontaktujte svého dodavatele (na případné poškození nekompletního skleníku jakýmkoliv počasím se nevztahuje záruka)**. Uchovávejte všechny malé součásti (šrouby, matky apod.) v připravené misce, aby se neztratily. Pro skleník si zvolte slunné a rovné místo bez převislých objektů. **VELMI DŮLEŽITÉ PŘI POKLÁDÁNÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK – UV chráněná strana s bílou nebo popsanou barevnou folií (nebo i bez fólie, ale s nálepkou označující UV chráněnou stranu) musí být v každém případě umístěna směrem ven; UV nechráněná strana bez nápisů s čírou folií (nebo i bez fólie a bez nálepky) směrem dovnitř skleníku. Folie (nálepku) těsně před montáží odstraňte.**

- **POZOR – SKLENÍKY JSOU V UZAVŘENÉM STAVU (OKNA A DVEŘE) VÝROBCEM TESTOVÁNY DO RYCHLOSTI VĚTRU MAX 75 KM/HOD**
- **POKUD ZŮSTANE OTEVŘENÉ OKNO NEBO DVEŘE, TAK SE ODOLNOST SKLENÍKU VELMI VÝRAZNĚ SNÍŽÍ**
- **STŘECHU PRAVIDELNĚ ČIŠTĚTE OD LISTÍ A NEČISTOT**
- **PRŮBĚŽNĚ KONTROLUJTE, ZDA UKOTVENÍ DO ZEMĚ PEVNĚ DRŽÍ**
- **POKUD PŘEDPOVĚĎ POČASÍ HLÁSÍ VĚTRNÉ DNY, MUSÍ BÝT U SKLENÍKU BEZPODMÍNEČNĚ PEVNĚ UZAVŘENÉ DVEŘE I VENTILAČNÍ OKNA (VČETNĚ OKEN S AUTOMATICKÝM OTVÍRAČEM)**
- **V ZIMĚ PRAVIDELNĚ ZBAVUJTE STŘECHU SKLENÍKU SNĚHU NEBO STŘEŠE DODEJTE DOSTATEČNOU PODPORU (NAPŘ. PODEPŘETE JI DŘEVĚNÝM TRÁMEM NEBO PEVNÝM KOVOVÝM PROFILEM, ABY UDRŽELA VÁHU SNĚHU) – ZEJMÉNA PŘI VĚTŠÍCH PŘÍVALECH SNĚHU**
- **DOPORUČUJEME IHNEDE PO STAVBĚ SKLENÍK ZAHRNOUT DO POJISTKY VAŠÍ NEMOVITOSTI**
- **VEŠKERÁ POŠKOZENÍ SKLENÍKU VZNIKLÁ V DŮSLEDKU UDÁLOSTÍ HODNOCENÝCH JAKO POJISTNÉ UDÁLOSTI (PODLE DEFINICE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ ČESKÝCH NEBO SLOVENSKÝCH POJIŠŤOVEN), TJ. NAPŘ. KRUPOBITÍ, VICHŘICE (NÁRAZY VĚTRU), POVODĚŇ, ZÁPLAVA, SNÍH A APOD. NEJSOU PŘEDMĚTEM ZÁRUKY A NELZE JE REKLAMOVAT**

## Péče a údržba

K čištění skleníku používejte pouze a výhradně slabý mýdlový roztok a jemný hadřík. Po umytí skleník opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chemická rozpouštědla nebo prostředky na bázi lihu a alkoholu (např. Iron nebo Okenu). Pozor na poškrábání špinavým hadrem nebo špinavou houbou. Prosklení skleníku nesmí přijít do kontaktu s chemickými čistidly a rozpouštědly, s chemikáliemi typu benzin (vč. technického), aceton, Toulén, chlor (např. Savo), terpentýn, ředidla na barvy (např. rada S 6xxx), apod. Při použití čistidel a organických rozpouštědel vždy dojde ke zničení polykarbonátového skla. **POZOR – polykarbonátové desky nelze natírat žádným nátěrem nebo barvou** (i když dodavatel barvy tvrdí, že jde o produkt kompatibilní s polykarbonátem). Natření desek znamená okamžitou ztrátu záruky a jistotu brzkého poškození desek a následně celého skleníku.

## BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

1. **PŘED MONTÁŽÍ SKLENÍKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE AŽ DO KONCE.**
2. Ostré hrany a rohy mohou způsobit zranění. Proto při manipulaci s kovovými profily, se sklem či polykarbonátovými tabulemi vždy noste ochranné brýle, rukavice, boty a přilbu. Rozbité sklo představuje bezpečnostní riziko – vždy ho ihned bezpečně odklíďte.
3. Při montáži konstrukce skleníku a práci s komůrkovým polykarbonátem nebo sklem vždy používejte ochranné pracovní pomůcky, především rukavice.
4. Zakoupený výrobek je určen pouze pro pěstování rostlin a má být užíván pouze k tomuto účelu. Při užívání k jinému účelu přebírá plnou zodpovědnost majitel.

5. Doporučujeme, aby tento výrobek sestavovali tři lidé. Pokud se při sestavování skleníku, při vkládání skla nebo polykarbonátových tabulí setkáte s obtížemi, kontaktujte svého dodavatele – v žádném případě nepoužívejte sílu!
6. Základ skleníku musí mít absolutně přesný pravouhlý tvar a skleník musí být umístěn v rovině. Jinak nebude možné přesně položit polykarbonátové (skleněné) desky na nosnou konstrukci.

Při montáži skleníku doporučujeme nejprve všechny šrouby utáhnout lehce pouze prsty, aby se profily v případě potřeby posunuly. Zkompletovanou konstrukci potom zarovnejte do roviny a úhlu a teprve poté pevně klíčem utáhněte všechny šrouby.

#### UPOZORNĚNÍ:

- montáž skleníku není nijak výrazně složitá a zvládne ji téměř každý šikovný zahrádkář, vzhledem k většímu množství šroubů však vyžaduje relativně více času
- **pokud máte v úmyslu stavbu zděné nebo betonové podezdívky, tak ji stavte až po zakoupení skleníku a po montáži ocelové základny (nebo konstrukce skleníku), uváděné rozměry skleníku jsou největší vnější rozměry skleníku včetně přesahů střechy a nemohou být použity pro vyměření a stavbu podezdívky**
- v případě používání přírodních hnojiv (koňský / kravský hnůj, slepičince, apod.), umělých hnojiv, pesticidů, herbicidů a jiných chemikálií může po delší nebo i kratší době docházet ke korozi ocelových dílů skleníku
- **tento produkt je určen výhradně pro nekomerční domácí použití**

---

## SK - NA ČO SI DAŤ POZOR PRED ZAČIATKOM STAVBY SKLENÍKA

### Umiestnenie skleníka a jeho kotvenie

Skleník je nutné umiestniť výhradne na miestach, ktoré nie sú vystavené väčšiemu vetru alebo nárazom vetra (viac v oddieli UKOTVENIE SKLENÍKA). Rozhodne nestavajte skleník na voľne otvorených priestranstvách, ale na záveternej strane. Skleník nikdy nestavajte na piesočnatých pôdach – bol by problém so zodpovedajúcim ukotvením skleníka v zemi.

### Ukotvenie skleníka

Skleník musí stáť na rovnej ploche a na takom podloží, aby udržalo uchytenie skleníka v zemi. Vždy postupujte podľa montážneho návodu výrobcu konkrétneho modelu skleníka. Ak ste si 100% istí, že pôdne podložie skleník udrží, potom zatlčením priložených kolíkov (alebo zakopaním kotiev do zeme) je možné skleník do zeme ukotviť - toto riešenie však neodporúčame. Odporúčame pre kolíky/pätky nosných profilov vykopať zodpovedajúci otvor v zemi a do tohto otvoru kolíky/pätky zabetónovať. Poškodenie skleníka z dôvodu nedostatočného ukotvenia v krajine nie je považované za výrobnú vadu a nemožno ho reklamovať.

**SKLENÍK NEDÁ NIKDY NECHAŤ VOĽNE POLOŽENÝ NA ZEMI BEZ UKOTVENIA!**

### Bezpečnostné upozornenia

Počas montáže používajte ochranné pomôcky (pracovný odev a obuv, pevné pracovné rukavice, prípadne ochranné okuliare). Kovové profily majú ostré hrany. Skleník stavajte iba za denného svetla alebo pri veľmi dobrom umelom osvetlení. Montáž skleníka nevykonávajte vo vetre, za dažďa alebo za búrky. Pozor – vyvarujte sa kontaktu ocelových profilov s vedením elektrického prúdu. Bezpečne a ekologicky zlikvidujte všetky obaly a chráňte ich pred deťmi. Skleník musí stáť na rovnej ploche. Počas výstavby sa o skleník neopierajte a nepresúvajte ho. Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe na miesto montáže, pretože hrozí nebezpečenstvo ich poranenia. Skleníky aj pavilóny odporúčame stavať v troch osobách. Nesnažte sa skleník zostaviť, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu alebo liekov alebo ak trpíte závratmi. Pri používaní rebríka sa uistite, že dodržíte bezpečnostné upozornenie výrobcu. Pokiaľ používate elektrické náradie, dodržujte návod na obsluhu výrobcu (pri uťahovaní zohľadnite extrémnu mäkkosť hliníkových skrutiek a matíc). Odporúčame všetky skrutky uťahovať ručne a až neskôr elektrickým skrutkovačom. V skleníku neskladujte horúce predmety ako napr. práve použitý záhradný gril, spájkovaciu lampu, rozpálené iné elektrické či plynové spotrebiče alebo rozpálenú benzínovú záhradnú kosačku. Než začnete s kotvením uistite sa, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nie sú žiadne viditeľné ani skryté káble alebo rúrky a pod. Pozor na elektrické káble napr. od záhradných kosačiek, čerpadiel a podobne. Dodržujte miestne predpisy a zmluvné záväzky (predovšetkým na prenajatých pozemkoch).

### Všeobecné upozornenia

Skleník sa skladá z mnohých dielov, preto si na celú montáž zarezervujte minimálne jeden celý deň, v ideálnom prípade celý víkend. Skleník odporúčame stavať v troch osobách. Než začnete zostavovať váš skleník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Jednotlivé diely vopred prekontrolujte a prehľadne a prístupne rozložte. Je dôležité, aby ste jednotlivé súčasti nepomiešali. **Pokiaľ niektorá z častí skleníka chýba alebo je poškodená, tak v žiadnom prípade skleník nestavajte a ihneď kontaktujte svojho dodávateľa (na prípadné poškodenie nekompletného skleníka akýmkoľvek počasím sa nevzťahuje záruka).** Uchovávajte všetky malé súčasti (skrutky, matky a pod.) v pripravenej miske, aby sa nestratili. Pre skleník si zvolte slnečné a rovné miesto bez previsnutých objektov. **VEĽMI DÔLEŽITÉ PRI POKLADANÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK – UV chránená strana s bielou alebo popísanou farebnou fóliou (alebo aj bez fólie, ale s nálepkou označujúcou UV chránenú stranu) musí byť v každom prípade umiestnená smerom von; UV nechránená strana bez nápisov s čírou fóliou (alebo aj bez fólie a bez nálepky) smerom dovnútra skleníka. Fólie (nálepky) tesne pred montážou odstráňte.**

- **POZOR – SKLENÍKY SÚ V UZAVRETOM STAVE (OKNÁ A DVERE) VÝROBCOM TESTOVANÉ DO RÝCHLOSTI VETRA MAX 75 KM/HOD**
- **AK ZOSTANE OTVORENÉ OKNO ALEBO DVERE, TAK SA ODOLNOSŤ SKLENÍKA VEĽMI VÝRAZNE ZNÍŽI**
- **STRECHU PRAVIDELNE ČISTITE OD LISTÍ A NEČISTOT**
- **PRIEBEŽNE KONTROLUJTE, ČI UKOTVENIE DO KRAJINY PEVNE DRŽÍ**
- **AK PREDPOVEĎ POČASÍ HLÁSI VETERNÉ DNI, MUSÍ BYŤ U SKLENÍKA BEZPODMÍNEČNE PEVNE UZAVRETÉ DVERE AJ VENTILAČNÉ OKNÁ (VRÁTANE OKEN S AUTOMATICKÝM OTVÁRAČOM)**
- **V ZIME PRAVIDELNE ZBAVUJTE STRECHU SKLENÍKA SNEHU ALEBO STREŠE DODAJTE DOSTATOČNÚ PODPORU (NAPR. EHU**
- **ODPORUČAME IHNEĎ PO STAVBE SKLENÍK ZAHRNÚŤ DO POISTKY VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI**
- **VŠETKY POŠKODENIA SKLENÍKA VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU UDALOSTÍ HODNOTENÝCH AKO POISTNÉ UDALOSTI (PODĽA DEFINÍCIE POISTNÝCH UDALOSTÍ ČESKÝCH ALEBO SLOVENSKÝCH POISTOVŇÍ), TJ. NAPR. KRUPOBITIE, VICHRIČE (NÁRAZY VETRA), POVODEN, ZÁPLAVA, SNEH A APOD. NIE SÚ PREDMETOM ZÁRUKY A NEMOŽNO ICH REKLAMOVAŤ**

## Starostlivosť a údržba

Na čistenie skleníka používajte iba a výhradne slabý mydlový roztok a jemnú handričku. Po umytí skleníka opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chemické rozpúšťadlá alebo prostriedky na báze liehu a alkoholu (napr. Iron alebo Okena). Pozor na poškrabanie špinavou handrou alebo špinavou hubou. Materiál skleníka nesmie prísť do kontaktu s chemickými čisticími a rozpúšťadlami, s chemikáliami typu benzín (vr. technického), acetón, toluén, chlór (napr. SAVO), terpentín, riedidla na farby (napr. rada S 6xxx), apod. Pri použití čisticídiel a organických rozpúšťadiel dôjde vždy k zničeniu polykarbonátového skla.

POZOR - polykarbonátové dosky nemožno natierať žiadnym náterom alebo farbou (aj keď dodávateľ farby tvrdí, že ide o produkt kompatibilný s polykarbonátom). Natretie dosiek znamená okamžitú stratu záruky a istotu skorého poškodenie dosiek a následne celého skleníka.

## BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

1. PRED MONTÁŽOU SKLENÍKA SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE AŽ DO KONCA.
2. Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Preto pri manipulácii s kovovými profilmi, so sklom či polykarbonátovými tabuľkami vždy noste ochranné okuliare, rukavice, topánky a prilbu. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko - vždy ho ihneď bezpečne odpracte.
3. Pri montáži konštrukcie skleníka a práci s komôrkovým polykarbonátom alebo sklom vždy používajte ochranné pracovné pomôcky, predovšetkým rukavice.
4. Zakúpený výrobok je určený len na pestovanie rastlín a má sa používať iba na tento účel. Pri užívaní na iný účel preberá plnú zodpovednosť majiteľ.
5. Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali traja ľudia. Pokiaľ sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabuľiek stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho dodávateľa – v žiadnom prípade nepoužívajte silu!
6. Základ skleníka musí mať absolútne presný pravouhlý tvar a skleníka musí byť umiestnený v rovine. Inak nebude možné presne položiť polykarbonátové (sklenené) dosky na nosnú konštrukciu.

Pri montáži skleníka odporúčame najskôr všetky skrutky utiahnuť ľahko iba prstami, aby sa profily v prípade potreby posunuli. Skompletovanú konštrukciu potom zarovnajte do roviny a uhla a až potom pevne kľúčom utiahnite všetky skrutky.

## UPOZORNENIE:

- montáž skleníka nie je nijako výrazne zložitá a zvládne ju takmer každý šikovný záhradkár, vzhľadom na väčšie množstvo skrutiek však vyžaduje relatívne viac času
- **ak máte v úmysle stavbu murovanej alebo betónovej podmurovky, tak ju stavajte až po zakúpení skleníka a po montáži oceľovej základne (alebo konštrukcia skleníka), uvádzané rozmery skleníka sú najväčšie vonkajšie rozmery skleníka vrátane presahov strechy a nemôžu byť použité na vymieranie a stavbu podmurovky**
- v prípade použitia prírodných hnojív (konský / kravský hnoj, slepačince, apod.), umelých hnojív, pesticídov, herbicídov a iných chemikálií môže po dlhšej alebo aj kratšej dobe dochádzať ku korózii oceľových dielov skleníka
- **tento produkt je určený výhradne pre nekomerčné domáce použitie**

---

## HU - MIRE ÜGYELJÜNK AZ ÜVEGHÁZ FELÉPÍTÉSE ELŐTT

### Az üvegház elhelyezkedése és rögzítése

Az üvegházat csak olyan helyen szabad elhelyezni, amely nincs kitéve nagy szélnek vagy széllökéseknek (további információért lásd az ÜLŐNYEGHÁZ HORGONÁLÁS című részt). Az üvegházat semmiképpen ne nyílt területen építsük, hanem a szélárnyékos oldalon. Soha ne építsen üvegházat homokos talajra - problémák adódnának az üvegház megfelelő rögzítésével a talajban.

### Az üvegház lehorgonyozása

Az üvegháznak sík felületen és olyan minőségű talajon kell állnia, amely elegendő ahhoz, hogy az üvegházat a talajban megtartsa. Mindig kövesse a gyártónak az adott üvegházmodellre vonatkozó telepítési utasításait. Csak akkor, ha 100%-ig biztos abban, hogy a talaj megtámasztja az üvegházat, akkor a mellékelt cövekek beverésével (vagy a földbe ásott horgonyokkal) rögzítheti az üvegházat a talajba - de ez a megoldás NEM AJÁNLOTT. Javasoljuk, hogy ásson egy megfelelő lyukat a talajba a tartóprofilok cövekeinek/lábazatainak, és a cövekeket/lábazatokat ebbe a lyukba betonozza be. Az üvegháznak a talajban való elégtelen rögzítésből eredő károsodása nem tekinthető gyártási hibának, és nem lehet reklamálni.

### AZ ÜVEGHÁZAT SOHA NEM SZABAD RÖGZÍTÉS NÉLKÜL A TALAJON HAGYNI!

### Biztonsági figyelmeztetés

Az összeszerelés során használjon védőfelszerelést (munkaruházat és -cipő, erős munkakesztyű vagy védőszemüveg). A fémprofilok éles szélével rendelkeznek. Az üvegházat csak nappali fényben vagy nagyon jó mesterséges megvilágítás mellett építse. Ne telepítse az üvegházat szeles, esős vagy viharos körülmények között. Vigyázat – kerülje az acélprofilok érintkezését elektromos áramvezetékekkel. Minden műanyag csomagolóanyagot biztonságosan és környezetbarát módon dobjon ki, és tartsa távol a gyermekektől. Az üvegháznak vízszintes felületen kell állnia. Építés közben ne támaszkodjon rá, és ne mozgassa az üvegházat. Akadályozza meg, hogy gyermekek és állatok hozzáférjenek a telepítés helyére, mert fennáll a sérülés veszélye. Üvegházak és pavilonok építését javasoljuk három fővel. Ne kísérelje meg összeszerelni az üvegházat, ha fáradt, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll, vagy ha szédül. A létra használatakor feltétlenül tartsa be a gyártó biztonsági előírásait. Ha elektromos szerszámokat használ, kövesse a gyártó használati utasítását (a meghúzásnál vegye figyelembe az alumínium csavarok és anyák rendkívüli puhaságát). Javasoljuk, hogy minden csavart kézzel húzzon meg, és csak később elektromos csavarhúzóval. Ne tároljon forró tárgyakat az üvegházban, például nemrég használt kerti vagy egyéb grillezőt, fűzőlámpát, forró elektromos vagy gázkészüléket vagy forró benzines fűnyírót. A rögzítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tervezett építmény alatt a földön és a talajban nincsenek látható vagy rejtett kábelek, csövek stb. Tartsa be a helyi előírásokat és szerződéses kötelezettségeket (különösen a bérelt földeken).

### Általános figyelmeztetések

Az üvegház több részből áll, ezért legalább egy teljes napot, ideális esetben egy teljes hétvégét foglaljon le a teljes összeállításra. Javasoljuk, hogy az üvegházat három fővel építsék fel. Mielőtt elkezdené összeszerelni az üvegházat, győződjön meg arról, hogy az ebben az útmutatóban említett összes alkatrész megtalálható a csomagban. Előzetesen ellenőrizze az egyes alkatrészeket, és helyezze el őket jól

láthatóan és hozzáférhetően. Fontos, hogy ne keverje össze az alkatrészeket. **Ha az üvegház bármely része hiányzik vagy megsérült, semmilyen körülmények között ne építse fel az üvegházat, és azonnal lépjen kapcsolatba a szállítóval (a hiányos üvegházban keletkezett időjárási károkat a garancia nem fedezi).** Minden apró alkatrészt (csavarok, anyák stb.) tartson egy előkészített tálcában, hogy ne vesszenek el. Válasszon napos, vízszintes helyet az üvegház számára, ahol nincsenek túlnyúló tárgyak. **NAGYON FONTOS A POLYKARBONÁT TÁBLÁK ELHELYEZÉSÉNÉL - Az UV védett oldalt fehér vagy feliratozott színes fóliával (vagy akár fólia nélkül, de az UV védett oldalt jelző matricával) minden esetben kifelé, az UV nem védett oldalt átlátszó fóliával (vagy akár fólia nélkül, matrica nélkül) pedig befelé, az üvegházba kell elhelyezni. A fóliát (matricát) közvetlenül a telepítés előtt távolítsa el.**

- **FIGYELEM - AZ ÜVEGHÁZAKAT A GYÁRTÓ ZÁRT ÁLLAPOTBAN (ABLAKOK ÉS AJTÓK), MAX. 75 KM/H SZÉLSEBESSÉGIG TESZTELTE.**
- **HA EGY ABLAK VAGY AJTÓ NYITVA MARAD, AZ ÜVEGHÁZ ELLENÁLLÁSA NAGYMÉRTÉKBEN CSÖKKEN.**
- **RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG A TETŐT A LEVELEKTŐL ÉS A SZENNYEZŐDÉSEKTŐL**
- **FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZZE, HOGY A TALAJHORGONYOK SZILÁRDAN A HELYÜKÖN VANNAK-E**
- **HA AZ IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS SZERINT SZÉLES NAPOK VÁRHATÓK, AZ AJTÓKAT ÉS A SZELLŐZŐABLAKOKAT (BELEÉRTVE AZ AUTOMATIKUSAN NYÍLÓ ABLAKOKAT IS) SZOROSAN BE KELL ZÁRNI.**
- **TÉLEN RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG AZ ÜVEGHÁZ TETEJÉT A HÓTÓL, VAGY ADJON A TETŐNEK ELEGENDŐ TÁMASZTÉKOT (PL. TÁMASSZA MEG FAGERENDÁVAL VAGY MASSZÍV FÉMPROFILLAL A HÓ SÚLYÁNAK MEGTÁMASZTÁSÁRA) - KÜLÖNÖSEN ERŐS HAVAZÁS ESETÉN.**
- **JAVASOLJUK, HOGY AZ ÜVEGHÁZAT KÖZVETLENÜL AZ ÉPÍTÉS UTÁN VEGYE FEL AZ INGATLANBIZTOSÍTÁSÁBA.**
- **AZ ÜVEGHÁZBAN BEKÖVETKEZŐ MINDEN OLYAN KÁR, AMELY BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYKÉNT ÉRTÉKELT ESEMÉNYEKBŐL ERED (A CSEH VAGY SZLOVÁK BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY-MEGHATÁROZÁSA SZERINT), AZAZ. JÉGESŐ, SZÉLVIHAR (SZÉLLÖKÉSEK), ÁRVÍZ, HÓ STB. NEM TARTOZNAK A GARANCIA HATÁLYA ALÁ, ÉS NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐEK.**

### **Gondozás és karbantartás**

Az üvegház tisztításához csak enyhe szappanoldatot és puha ruhát használjon. Mosás után öblítse le az üvegházat tiszta vízzel. Ne használjon kémiai oldószereket vagy alkohol alapú tisztítószereket (pl. Iron vagy Okena) tartalmazó tisztítószereket. Óvakodjon a piszkos ruhával vagy piszkos szivaccsal történő karcolástól. Az üvegház anyaga nem érintkezhet kémiai tisztító- és oldószerekkel, vegyszerekkel, mint például benzin (beleértve a technikai), acetont, toluolt, klórt (pl. SAVO), terpentint, festékhígítók (pl. S 6xxx sorozat) stb. A tisztítószerek és szerves oldószerek használata minden esetben tönkreteszi a polikarbonát üveget.

**FIGYELMEZTETÉS** - a polikarbonát táblák nem festhetők semmilyen festékkel vagy bevonattal (még akkor sem, ha a festék szállítója azt állítja, hogy az a termék kompatibilis a polikarbonáttal). A polikarbonát táblák festése a garancia azonnali elvesztését és a táblák, majd az egész üvegház korai károsodását jelenti.

### **BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS**

1. **MIELŐTT ÖSSZESZERELNÉ AZ ÜVEGHÁZAT, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÚTMUTATÓT A VÉGÉIG.**
2. Az éles élek és sarkok sérülést okozhatnak. Ezért mindig viseljen védőszemüveget, kesztyűt, bakancsot és sisakot, amikor fémprofilokat, üveg- vagy polikarbonátlemezeket kezel. A törött üveg biztonsági kockázatot jelent - mindig azonnal és biztonságosan távolítsa el.
3. Az üvegházszerkezet összeszerelésekor és a polikarbonáttal vagy üveggel való munkavégzéskor mindig viseljen védőfelszerelést, különösen kesztyűt.
4. Az Ön által megvásárolt termék kizárólag növénytermesztésre szolgál, és csak erre a célra használható. Bármilyen más célra történő felhasználás esetén a tulajdonos teljes felelősséget vállal.
5. Javasoljuk, hogy a terméket három személy szerelje össze. Ha az üvegház összeszerelése, az üveg- vagy polikarbonátlapok behelyezése során bármilyen nehézségbe ütközik, kérjük, forduljon a szállítójához - semmiképpen ne alkalmazzon erőszakot!
6. Az üvegház alapjának abszolút szögletesnek kell lennie, és az üvegházat síkba kell helyezni. Ellenkező esetben a polikarbonát (üveg) lapokat nem lehet pontosan elhelyezni a tartószerkezeten.

Az üvegház összeszerelésekor javasoljuk, hogy először csak az ujjával húzza meg enyhén az összes csavart, hogy a profilok szükség esetén elmozdíthatók legyenek. Ezután igazítsa az elkészült szerkezetet a síkhoz és a szöghöz, mielőtt az összes csavart egy villáskulccsal erősen meghúzza.

### **FIGYELEM:**

- az üvegház összeszerelése nem túl bonyolult, és szinte minden gyakorlott kertész elvégezheti, de a csavarok nagy száma miatt viszonylag több időt igényel.
- **ha téglát vagy beton lábamatot kíván építeni, akkor azt az üvegház megvásárlása és a fém alap (vagy az üvegházszerkezet) felszerelése után építse meg, az üvegház megadott méretei az üvegház legnagyobb külső méretei, beleértve a tető túlnyúlásait is, és nem használhatók a lábamat mérésére és építésére.**
- a természetes trágyák (ló-/tehéntrágya, csirketrágya stb.), műtrágyák, növényvédő szerek, gyomirtók és egyéb vegyszerek használata hosszabb-rövidebb idő után korrodálhatja az üvegház acélrészeit
- **ez a termék kizárólag nem kereskedelmi célú, háztartási felhasználásra készült**

---

## **PL - NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZED BUDOWĄ SZKLARNI**

### **Lokalizacja szklarni i jej kotwienie**

Szklarnię należy stawiać wyłącznie w miejscach nie narażonych na działanie silnych wiatrów i podmuchów wiatru (więcej w dziale KOTWIENIE). Zdecydowanie nie buduj szklarni na terenach otwartych, ale po zawietrznej stronie. Nigdy nie buduj szklarni na glebach piaszczystych – byłby problem z odpowiednim zakotwieniem szklarni w gruncie.

### **Kotwienie szklarni**

Szklarnia musi stać na równej powierzchni i na glebie o takiej jakości, aby utrzymała mocowanie szklarni w podłożu. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją montażu producenta konkretnego modelu szklarni. Jeśli masz 100% pewność, że podłoże utrzyma szklarnię, możesz zakotwiczyć szklarnię do podłoża wbijając dołączone kołki (lub zakopując kotwy w ziemi) - jednak nie polecamy tego rozwiązania. Zalecamy

wykopanie w ziemi odpowiedniego otworu na szpilki/stopki profili nośnych i zabetonowanie szpilek/stopek w tym otworze. Uszkodzenie szklarni spowodowane niewystarczającym zakotwieniem w podłożu nie jest uważane za wadę produkcyjną i nie podlega reklamacji. SZKLARNI NIGDY NIE MOŻNA POZOSTAWIĆ LUŻNIE NA ZIEMI BEZ ZAKOTWIENIA!

### Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Podczas montażu należy stosować sprzęt ochronny (odzież i obuwie robocze, mocne rękawice robocze lub okulary ochronne). Profile stalowe posiadają ostre krawędzie. Buduj szklarnię tylko przy świetle dziennym lub przy bardzo dobrym oświetleniu sztucznym. Nie instaluj szklarni w wietrznych, deszczowych lub sztormowych warunkach. Uwaga – należy unikać kontaktu profili stalowych z liniami prądu elektrycznego. Pozbądź się wszystkich plastikowych opakowań w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska i trzymaj je z dala od dzieci. Szklarnia musi stać na równej powierzchni. Nie opieraj się ani nie przesuwaj szklarni podczas budowy. Uniemożliwiaj dzieciom i zwierzętom dostęp do miejsca instalacji, ponieważ istnieje ryzyko obrażeń. Zalecamy budowę szklarni i pawilonów w trzy osoby. Nie przystępuj do montażu szklarni, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem alkoholu lub leków lub jeśli cierpisz na zawroty głowy. Podczas korzystania z drabiny należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa producenta. Jeżeli korzystasz z elektronarzędzi, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi producenta (przy dokręcaniu należy uwzględnić wyjątkową miękkość aluminiowych śrub i nakrętek). Zalecamy dokręcanie wszystkich śrub ręcznie, a dopiero później za pomocą wkrętaka elektrycznego. Nie przechowuj w szklarni gorących przedmiotów, takich jak niedawno używany ogród lub inny grill, lampa lutownicza, gorące urządzenia elektryczne lub gazowe lub gorąca kosiarka spalinowa. Przed rozpoczęciem kotwienia należy upewnić się, że na ziemi i pod planowaną konstrukcją nie znajdują się widoczne lub ukryte kable lub rury itp. Należy uważać na przewody elektryczne, np. od kosiarek ogrodowych, pomp i tym podobnych. Przestrzegaj lokalnych przepisów i zobowiązań umownych (szczególnie w przypadku gruntów dzierżawionych).

### Uwagi ogólne

Szklarnia składa się z wielu części, dlatego na montaż całego montażu należy zarezerwować co najmniej jeden pełny dzień, a najlepiej cały weekend. Do budowy szklarni polecamy trzy osoby. Zanim zaczniesz składać szklarnię, upewnij się, że wszystkie części wymienione w tej instrukcji znajdują się w opakowaniu. Sprawdź wcześniej poszczególne części i rozłóż je w sposób przejrzysty i przystępny. Ważne jest, aby nie mieszać składników. **Jeśli brakuje jakiegokolwiek części szklarni lub jest ona uszkodzona, pod żadnym pozorem nie buduj szklarni i natychmiast skontaktuj się z dostawcą (jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane czynnikami atmosferycznymi w niekompletnej szklarni nie są objęte gwarancją).** Wszystkie drobne części (śruby, nakrętki itp.) przechowuj w przygotowanej misce, aby się nie zgubiły. Do szklarni wybierz słoneczne i równe miejsce, bez zwisających przedmiotów. **BARDZO WAŻNE PRZY UKŁADANIU PŁYT POLIWĘGLANOWYCH – strona zabezpieczona przed promieniowaniem UV z folią w kolorze białym lub oznaczonym kolorem (lub nawet bez folii, ale z naklejką wskazującą stronę chronioną przed promieniowaniem UV) musi być zawsze skierowana na zewnątrz; Strona niezabezpieczona przed promieniowaniem UV bez napisów z przezroczystą folią (lub bez folii i bez naklejki) w stronę wnętrza szklarni. Tuż przed montażem usuń folię (naklejkę).**

- **UWAGA – SZKLARNIE SĄ TESTOWANE PRZEZ PRODUCENTA DO PRĘDKOŚCI WIATRU MAX 75 KM/GODZINĘ W STANIE ZAMKNIĘTYM (OKNA I DRZWI)**
- **JEŚLI OKNO LUB DRZWI ZOSTAJĄ OTWARTE, OPÓR SZKLARNI ZMNIEJSZA SIĘ BARDZO ZNACZNIE**
- **REGULARNIE CZYŚĆ DACH Z LIŚCI I BRUDU**
- **CIĄGŁE KONTROLUJ, CZY KOTWA STABILNIE TRZYMA SIĘ PODŁOŻA**
- **JEŚLI PROGNOZA POGODY WSKAZUJE WIATROWE DNI, DRZWI I OKNA WENTYLACYJNE MUSZĄ BYĆ SZCZELNIE ZAMKNIĘTE W SZKLARNI (W TYM OKNA Z AUTOMATYKĄ OTWIERAJĄCĄ).**
- **REGULARNIE ODŚNIEŻAJ Z DACHU SZKLARNI ZIMĄ LUB ZAPEWNIJ WYSTARCZAJĄCE PODPIĘCIE DACHU (NP. PODPIĘCIE GO DREWNIANĄ BELKĄ LUB SOLIDNYM METALOWYM PROFILEM, ABY UNIEŚĆ CIĘŻAR ŚNIEGU) – SZCZEGÓLNIE W PRZYPADKU WIĘKSZYCH MĄK ŚNIEGU**
- **ZALECAMY UWZGLĘDNIENIE SZKLARNI W UBEZPIECZENIU NIERUCHOMOŚCI NATYCHMIAST PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY**
- **WSZELKIE SZKODY W SZKLARNI POWSTAJĄ W WYNIKU ZDARZEŃ UZNANYCH ZA ZDARZENIA UBEZPIECZALNE (WG DEFINICJI ZDARZEŃ UBEZPIECZALNYCH PRZEZ CZESKIE LUB SŁOWACKIE ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ), T.J. NP. GRAD, BURZE (POWIATY WIATRU), POWÓD, POWÓD, ŚNIEG ITP. NIE SĄ GWARANTOWANE I NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI**

### Pielęgnacja i konserwacja

Do czyszczenia szklarni używaj tylko i wyłącznie słabego roztworu mydła i miękkiej szmatki. Po umyciu optucz szklarnię czystą wodą. Nie należy używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki chemiczne lub środki na bazie alkoholu (np. Iron lub Okenu). Uważaj na drapanie brudną szmatką lub brudną gąbką. Oszklenie szklarni nie może mieć kontaktu z chemicznymi środkami czyszczącymi i rozpuszczalnikami, z substancjami chemicznymi takimi jak benzyna (w tym techniczna), aceton, Toulon, chlor (np. Savo), terpentyna, rozcieńczalniki do farb (np. seria S 6xxx) itp. Kiedy używanie środków czyszczących i rozpuszczalników organicznych zawsze zniszczy szkło poliwęglanowe. UWAGA - Arkuszy poliwęglanowych nie można pokrywać żadną farbą ani farbą (nawet jeśli dostawca farby twierdzi, że jest to produkt kompatybilny z poliwęglanem). Malowanie desek oznacza natychmiastową utratę gwarancji i pewność wcześniejszego uszkodzenia desek, a w konsekwencji całej szklarni.




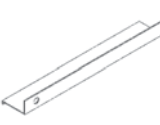
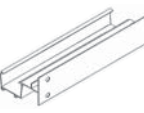









### OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


















1. PRZECZYTAJ UWAGNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED MONTAŻEM SZKLARNI.
2. Ostre krawędzie i rogi mogą spowodować obrażenia. Dlatego podczas pracy z profilami metalowymi, płytami szklanymi lub poliwęglanowymi należy zawsze nosić okulary ochronne, rękawice, buty i kask. Rozbite szkło stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa – zawsze należy je natychmiast oczyścić w bezpieczny sposób.
3. Podczas montażu konstrukcji szklarni oraz pracy z poliwęglanem komórkowym lub szkłem należy zawsze stosować sprzęt ochronny, zwłaszcza rękawice.
4. Zakupiony produkt przeznaczony jest wyłącznie do uprawy roślin i powinien być używany wyłącznie w tym celu. W przypadku wykorzystania do innych celów pełną odpowiedzialność ponosi właściciel.
5. Zalecamy montaż tego produktu w trzy osoby. Jeśli napotkasz trudności podczas montażu szklarni, włożenia arkuszy szkła lub poliwęglanu, skontaktuj się ze swoim dostawcą - w żadnym wypadku nie używaj siły!
6. Podstawa szklarni musi mieć absolutnie dokładnie prostokątny kształt, a szklarnię należy ustawić na płaszczyźnie. W przeciwnym razie dokładne ułożenie płyt poliwęglanowych (szklanych) na konstrukcji nośnej nie będzie możliwe.

Podczas montażu szklarni zalecamy najpierw lekko dokręcić wszystkie śruby, wyłącznie palcami, aby w razie potrzeby można było przesunąć profile. Następnie wyrównaj gotową konstrukcję do płaszczyzny i kąta, a dopiero potem mocno dokręć wszystkie śruby kluczem.

#### **WAŻNA UWAGA**

- montaż szklarni nie jest szczególnie skomplikowany i może go wykonać niemal każdy wprawny ogrodnik, jednak ze względu na większą liczbę śrub zajmuje stosunkowo więcej czasu
- **jeśli zamierzasz zbudować podbudowę z cegły lub betonu to buduj ją dopiero po zakupie szklarni i zmontowaniu podstawy stalowej (lub konstrukcji szklarni), podane wymiary szklarni są największymi wymiarami zewnętrznymi szklarni łącznie z dachem występy i nie można ich używać do pomiaru i budowy podbudowy** w przypadku stosowania nawozów naturalnych (obornik koński, krowi, odchody kurzych itp.), nawozów sztucznych, pestycydów, herbicydów i innych środków chemicznych, po dłuższym lub nawet krótszym czasie może nastąpić korozja stalowych części szklarni
- **ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego**

Díl číslo Diel číslo Cikkszám Numer części	Položka Položka Tétel Przedmiot	Krok Krok Lépés Krok	Veľkosť mm Veľkosť mm Mérete mm Rozmiar mm	Množství		Mennyiség		
				Množstvo		Kwota		
				5000	6700	8300	9900	11500
3001		1-6	M6 x 10	171	195	211	233	247
3002		1-6	M6	171	195	211	233	247
1032		1A/B	1214	4	6	8	10	12
2022 2023 2024 2025 5022		1A+2 1B 1B 1B 1A	2484 3106 3728 4350 1862	1	3	1 2	1 2	1 2
5027 5028 5029 5030 5031		1A 1A 1B 1B 1B	1862 2484 3106 3728 4350	2	2	2	2	2
5091		1-3	178	8	8	8	8	8
5095		1+2	1681	2	6	6	6	6
1036		2+3	1214	4	4	4	4	4
1091		2+3	175	2	2	2	2	2
2054		2	1318	1	1	1	1	1
2100		2+3	425	2	2	2	2	2
5037		2+3	1884	2	2	2	2	2
5038		2+3	1884	2	2	2	2	2
5039		2	2476	1	1	1	1	1

Díl číslo Diel číslo Cikkszám Numer części	Položka Položka Tétel Przedmiot	Krok Krok Lépés Krok	Veľkosť mm Veľkosť mm Mérete mm Rozmiar mm	Množství		Mennyiség		
				Množstvo		Kwota		
				5000	6700	8300	9900	11500
5041 5042		2+3 2+3	2030 2030	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
5101		2	2030	1	1	1	1	1
1013		3	20	2	2	2	2	2
2046		3	2484	1	1	1	1	1
2048		3	1318	1	1	1	1	1
5001 5002		3 3	40 40	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
5047		3	1270	2	2	2	2	2
5049 5096 5097		1-4 3 3	1304 619 619	10 1 1	6 1 1	6 1 1	6 1 1	6 1 1
1005		4A	M6 x 40	2	2	2	2	2
1010		4A	32	2	2	2	2	2
1017		4B	46	4	4	4	4	4
1092		4A	120	4	4	4	4	4
2050 2051 2052 2053		4A 4A 4A 4A	2484 3106 3728 4350		1		1	
5050		4A	1862	1				1
2057		4B	1184,5	2	3	4	5	6
5043		4A	750	2	2	2	2	2
5055		4B	1861	4	6	8	10	12







## Bezpečnostní varování

### 1. PŘED MONTÁŽÍ SKLENÍKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE.

- Ostré hrany a rohy mohou způsobit zranění. Proto při manipulaci s hliníkovými profily, se sklem či polykarbonátovými tabulemi vždy noste ochranné brýle, rukavice, boty a přilbu. Rozbité sklo představuje bezpečnostní riziko – vždy ho ihned bezpečně odklíďte.
- Zakoupený výrobek je určen pouze pro pěstování rostlin a měl by být užíván pouze k tomuto účelu. Při užívání k jinému účelu přebírá plnou zodpovědnost majitel.
- Doporučujeme, aby tento výrobek sestavovali dva lidé.
- Pokud se při sestavování skleníku, při vkládání skla nebo polykarbonátových tabulí setkáte s obtížemi, kontaktujte svého dodavatele – **v žádném případě nepoužívejte sílu!**

## Pokyny k sestavení

### VOLBA UMÍSTĚNÍ

Vždy se snažte pro umístění vašeho skleníku volit slunné místo, chráněné před větrem. Skleník je odolný větru do rychlosti větru 75 km/hod.

### DŮLEŽITÉ

Než začnete sestavovat váš skleník, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení. Abyste lépe identifikovali a překontrolovali jednotlivé části, vyndávejte je, prosím, z krabice po jednom.

Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali. Pokud něco chybí, kontaktujte svého prodejce.

### POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

Šroubovák (běžný a křížový PH2), klíč na matky velikosti 10 nebo francouzský klíč, očkoplochý klíč velikosti 10, nůž, metr, vodováha, aku vrtačka s nastavitelným utahovacím momentem.

### ÚDRŽBA

Skleník je třeba občas důkladně umýt jemným čistícím prostředkem. Zkontrolujte prosím, zda použitý mycí prostředek nereaguje agresivně s hliníkem nebo s upevňovacími sponami.

Zajistěte, aby byly horní a spodní kolejnice dveří pravidelně čištěny, aby se zabránilo hromadění nečistot.

### 0. ZÁKLADNA

Důležité! Základna musí být přesně pravoúhlá a rovná. Pozinkovaná ocelová základna je k dispozici jako příslušenství pro všechny modely skleníků.

*(Pozor!) Doporučujeme vyvrtat díry do základových spodních hliníkových profilů skleníku i do ocelové základny a obojí pevně spojit šrouby s matkami (nejsou obsahem balení)*

Pokud si chcete raději vybudovat vlastní zděné nebo betonové základy, dbejte pokynů uvedených v nákresu 0. Mezi zděnou / betonovou základnou a hliníkovou konstrukcí by měly být umístěny alespoň 18mm vysoké a 32mm široké dřevěné latě a měly by být k základně připevněny 50mm dlouhými šrouby (nejsou obsaženy v balení).

Základy musí sahat pod úroveň mrazu.

**Všechny diagramy jsou zobrazeny zevnitř skleníku, s výjimkou těch, které jsou uzavřeny ve dvojitém rámečku, které ukazují pohled zvenčí.**

### 1. BOČNÍ PRVKY

Položte všechny díly na zem a volně je spojte. Pro skleníky Diana 6700, 8300, 9900 a 11500 V této fázi je nutné s každou vnější vertikální hliníkovou tyčí (1032) zahrnout další spojovací šroub. Tento šroub je nutný pro připojení příčných vzpěr (5095), viz (1.2). Volně připojte rohový profil (5091) (1.1). V kroku 4 musí být také připojeny šrouby rohového profilu ke koncům štítu.

### 2. ČELO SKLENÍKU

Vložte dva dodatečné spojovací šrouby do svislých profilu (5041) a (5042) pro připojení příčných výztuh (2.2) a (2.6). Do svislého profilu (5101) vložte pouze jeden šroub navíc.

### 3. ŠTÍT S DVEŘMI

Položte všechny díly na zem a volně je spojte. Pojezdové profily dveří (5047) budou spojeny s vodorovným profilem (2048). Spojte je volně zvenčí dvěma maticemi a šrouby.

Spojte spony (1013), aby se zpevnila konstrukce, a plastové díly (5001) a (5002), jak je znázorněno na (3.6) a (3.7), pomocí šroubu.

Ujistěte se, že se okraj spony překrývá a fixuje svislé profily (5041) nebo (5042), jak je znázorněno.

Do svislých profilu (5041) a (5042) vložte jeden šroub navíc.

### 4A. SPOJENÍ ODDĚLENÝCH ČÁSTÍ

Přišroubujte boční prvky ke koncovým profilům: (4.1), (4.2) & (4.3)

Namontujte hřebenový profil a poté rohové profily (1092) na koncích štítů (4.4) & (4.5).

Volně připojte podpěry dveřních kolejnic (5043) k dveřním kolejnicím (5047) a ke konci štítu pomocí šroubu (1005) a podložky (1010) (4.6).

### 4B. SPOJENÍ ODDĚLENÝCH ČÁSTÍ

Připojte střešní zasklívací profily (5055) mezi okap (4.7) a hřebenový profil (4.8).

Vložte další šrouby do každé zasklívací lišty podle toho, který skleník jste si koupili. Číslo je uvedeno v kruhu na každém profilu a je třeba jej číst z obou konců.

V tomto bodě se také rozhodněte, kde budou umístěny střešní větrací okna a upravte další šrouby tak, aby odpovídaly.

Střešní výztuhy (2057) (4.9) a příčné výztuhy (5049) (4.11) & (4.12) lze nyní spojit.

Nyní umístěte skleník na připravenou základnu.

Srovnajte skleník, dokud nebude zcela pravoúhlí a utáhněte všechny šrouby.

**Neutahujte příliš velkou silou.**

Nasadte koncové koncovky (1017) na konce profilu (4.10).

## 5R a 5L DVEŘE

**Pozor: Nenechávejte smontované dveře stát na kluzácích dveří (1014), aby nedošlo k jejich poškození.**

Nasuňte dveřní kluzáky (1014) na oba konce profilu (1060) (5.1).

Sestavte dveře podle obrázku 5.

Připojte kolečka dveří (1015) k profilu dveří (1062) pomocí šroubu (1004), podložky (1009) a matice (1007) (5.4). Přišroubujte dveřní profil (1062) k hornímu profilu (1059) (5.3) a zasuňte těsnění dveří (2021) do vnějšího bočního profilu (5058) (5.6).

Ujistěte se, že pro vnitřní boční lištu je díl (5098) použit vpravo u 5R a (5099) vlevo u 5L.

Namontujte kliku dveří (1111) podle obrázku.

Dveřní kolečka nyní můžete zasunout do vodící lišty dveří (5047) (5.7). Ujistěte se, že kluzáky dveří také jezdí na spodní dráze (5.5).

Jakmile jsou dveře správně na svém místě, připojte matici a šroub na konce vodících lišt dveří (5047) slouží jako zarážky dveří.

Nastavte dveře tak, aby se pohybovaly volně.

## 6. STŘEŠNÍ VENTILACE

Připojte boční lišty (1065) a horní lištu (1064) podle tloušťky zasklení. Až do 4 mm, viz (6.1). Pro zasklení o tloušťce 4 mm a více, viz (6.2).

Umístěte šrouby pro připojení spodní lišty (1066) do připravených otvorů a poté vložte prosklení do drážek bočních lišt (1065) (6.3).

Nyní připevněte spodní lištu (1066) a ujistěte se, že je okno zcela čtvercové, než utáhněte všechny šrouby.

Umístěte okno do hřebenové lišty z jednoho konce (6.4) a (6.5) a posuňte ho na požadované místo (6.6).

Připojte parapet okna (1063) pomocí dodatečných šroubů v střešních lištách (6.7).

Připevněte otvírač okna (1067) k dolní liště (1066) (6.6) pomocí šroubů (1006) (6.8).

Připojte obě zarážky oken (1016) na parapet okna (1063) pomocí šroubů (1006) (6.7).

Umístěte plastovou krytku (1019) na konec otvírače okna (1067).

## 7A. A 7B. ZASKLENÍ –SKLO / PC

**Vezměte prosím na vědomí již zmíněná bezpečnostní opatření a zasklívací metodu uvedenou v „A“ nebo „B“.**

Natlačte zasklívací těsnění (1020) na hliníkové profily (7.2) a zkratěte na požadovanou délku.

Na střeše začněte umístěním skla od hřebene a upevněte ho pomocí zasklívacích pružinových spon (1011) (7.1).

Pro zasklívací metodu 7A by se měl následující panel zasunout pod panel přímo nad ním se zasklívacími sponami (1012) mezi panely (7.3).

Přidejte plexisklo k poslednímu skleněnému panelu pomocí zasklívacích spon (1012) (7.3) a poté jej ohněte přes zakřivenou část a upevněte pomocí pružinových spon (1011) (7.1). Pokud nastanou potíže při umístění posledního panelu, ujistěte se, že panely nad ním neskouzly dolů.

Na stranách skleníku začněte prosím odspodu. Při zasklívání přední nebo zadní části umístěte díl (5012) podle obrázku 5 a ohněte jej nahoru, abyste zajistili horní panely 6 nebo 8 (7.4).

Je také možné namontovat žaluziové okno místo dolního skla (u 7A skla 5, u 7B vyměňte sklo 5 za sklo 5a). Žaluziové okno není součástí dodávky.

## DOKONČENÍ

Skleník je možné utěsnit okraje skleníku silikonem. Silikon není součástí balení. Umístěte varovný štítek dovnitř skleníku. Sortiment příslušenství ke skleníku, které vám pomůže co nejlépe využít tento produkt, je k dispozici u vašeho prodejce. Informujte se o možnostech.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě silného větru zavřete dveře a všechny větrací okna.

V případě silného sněžení odklidte střechu skleníku nebo proveďte vhodná opatření k podepření střechy.

## POZNÁMKY

Pro úplnou ochranu vašeho nového skleníku vám doporučujeme zahrnout ho do vašeho pojištění majetku. Vezměte prosím na vědomí možné stavební předpisy týkající se stavby skleníků.

Po úspěšném sestavení tohoto produktu prosím nalepte přiloženou štítek s modelem skleníku na profil (1062). Tyto informace jsou důležité v případě, že budou později potřebné náhradní díly.

Prosím, uchovejte tyto montážní instrukce na bezpečném místě pro budoucí použití!

**Naší politikou je neustálé zlepšování a vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.**

**V případě potíží při stavbě skleníku napište na email:**

**technik@lanitplast.cz**



## Bezpečnostné varovanie

### 1. PRED MONTÁŽOU SKLENÍKA SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE.

- Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Preto pri manipulácii s hliníkovými profilmi, so sklom či polykarbonátovými tabuľami vždy noste ochranné okuliare, rukavice, topánky a prilbu. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko - vždy ho ihneď bezpečne odpracte.
- Zakúpený výrobok je určený iba na pestovanie rastlín a mal by byť používaný iba na tento účel. Pri užívaní na iný účel preberá plnú zodpovednosť majiteľ.
- Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali dvaja ľudia.
- Pokiaľ sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabúľ stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho dodávateľa – v žiadnom prípade nepoužívajte silu!

## Pokyny na zostavenie

### VOLBA UMIESTNENIA

Vždy sa snažte pre umiestnenie vášho skleníka voliť snečné miesto, chránené pred vetrom. Skleník je odolný vetru do rýchlosti vetra 75 km/hod.

### DÔLEŽITÉ

Než začnete zostavovať váš skleník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Aby ste lepšie identifikovali a prekontrolovali jednotlivé časti, vyberajte ich, prosím, z krabice po jednom.

Je dôležité, aby ste jednotlivé súčasti nepomiešali. Pokiaľ niečo chýba, kontaktujte svojho predajcu.

### POTREBNÉ NÁRADIE

Skrutkovač (bežný a križový PH2), kľúč na matky veľkosti 10 alebo francúzsky kľúč, očkoplochý kľúč veľkosti 10, nôž, meter, vodováha, aku vŕtačka s nastaviteľným uťahovacím momentom.

### ÚDRŽBA

Skleník treba občas dôkladne umyť jemným čistiacim prostriedkom. Skontrolujte prosím, či použitý umývaci prostriedok nereaguje agresívne s hliníkom alebo upevňovacími sponami.

Zaistite, aby boli horné a spodné koľajnice dverí pravidelne čistené, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt.

### 0. ZÁKLADNÁ

Dôležité! Základňa musí byť presne pravouhlá a rovná. Pozinkovaná oceľová základňa je k dispozícii ako príslušenstvo pre všetky modely skleníkov.

**(Pozor!)** Odporúčame vyvŕtať diery do základových spodných hliníkových profilov skleníka aj do oceľovej základne a oboje pevne spojiť skrutky s matkami (nie sú obsahom balenia)

Ak si chcete radšej vybudovať vlastné murované alebo betónové základy, dbajte na pokyny uvedené v nákrese 0. Medzi murovanou / betónovou základňou a hliníkovou konštrukciou by mali byť umiestnené aspoň 18mm vysoké a 32mm široké drevené laťy a mali by byť k základni pripevnené 50mm dlhými skrutkami (nie sú obsiahnuté v balení).

Základy musia siahať pod úroveň mrazu.

**Všetky diagramy sú zobrazené zvnútra skleníka, s výnimkou tých, ktoré sú uzavreté v dvojtom rámečku, ktoré ukazujú pohľad zvonku.**

### 1. BOČNÉ PRVKY

Položte všetky diely na zem a voľne ich spojte. Pre skleníky Diana 6700, 8300, 9900 a 11500 V tejto fáze je nutné s každou vonkajšou vertikálnou hliníkovou tyčou (1032) zahrnúť ďalšiu spojovaciu skrutku. Táto skrutka je nutná pre pripojenie priečných vzpier (5095), viď (1.2). Voľne pripojte rohový profil (5091) (1.1). V kroku 4 musia byť tiež pripojené skrutky rohovému profilu ku koncom štítu.

### 2. ČELO SKLENÍKA

Vložte dve dodatočné spojovacie skrutky do zvislých profilov (5041) a (5042) na pripojenie priečných výstuh (2.2) a (2.6). Do zvislého profilu (5101) vložte iba jednu skrutku navyše.

### 3. ŠTÍP S DVERAMI

Položte všetky diely na zem a voľne ich spojte. Pojazdové profily dverí (5047) budú spojené s vodorovným profilom (2048). Spojte ich voľne zvonku dvoma maticami a skrutkami.

Spojte spony (1013), aby sa spevnila konštrukcia, a plastové diely (5001) a (5002), ako je znázornené na (3.6) a (3.7), pomocou skrutky. Uistite sa, že sa okraj spony prekrýva a fixuje zvislý profil (5041) alebo (5042), ako je znázornené. Do zvislých profilov (5041) a (5042) vložte jedna skrutka navyše.

### 4A. SPOJENIE ODDĚLENÝCH ČÁSTÍ

Priskrutkujte bočné prvky ku koncovým profilom. (4.1), (4.2) & (4.3) Namontujte hrebeňový profil a potom rohové profily (1092) na koncoch štítov (4.4) & (4.5). Voľne pripojte podpery dverných koľajníc (5043) k dverovým koľajniciam (5047) a ku koncu štítu pomocou skrutky (1005) a podložky (1010) (4.6).

### 4B. SPOJENIE ODDĚLENÝCH ČÁSTÍ

Pripojte strešné zasklievacie profily (5055) medzi odkvap (4.7) a hrebeňový profil (4.8). Vložte ďalšie skrutky do každej zasklievacej lišty podľa toho, ktorý skleník ste si kúpili. Číslo je uvedené v kruhu na každom profile a je potrebné ho čítať z oboch koncov. V tomto bode sa tiež rozhodnite, kde budú umiestnené strešné vetracie okná a upravte ďalšie skrutky tak, aby zodpovedali. Strešné výstupy (2057) (4.9) a priečne výstupy (5049) (4.11) & (4.12) je teraz možné spojiť. Teraz umiestnite skleník na pripravenú základňu.

Zarovnajite sklenik, kým nebude úplne pravouhlie a utiahnite všetky skrutky. Neuťahujte príliš veľkou silou. Nasadíte koncové koncovky (1017) na konce profilu (4.10).

## 5R a 5L DVERE

**Pozor: Nenechávajte zmontované dvere stáť na klzákoch dverí (1014), aby nedošlo k ich poškodeniu.**

Nasuňte dverné klzáky (1014) na oba konce profilu (1060) (5.1).

Zostavte dvere podľa obrázku 5.

Pripojte kolieska dverí (1015) k profilu dverí (1062) pomocou skrutky (1004), podložky (1009) a matice (1007) (5.4). Priskrutkujte dverný profil (1062) k hornému profilu (1059) (5.3) a zasuňte tesnenie dverí (2021) do vonkajšieho bočného profilu (5058) (5.6).

Uistite sa, že pre vnútornú bočnú lištu je diel (5098) použitý vpravo pri 5R a (5099) vľavo pri 5L.

Namontujte kľuku dverí (1111) podľa obrázku.

Dverové kolieska teraz môžete zasunúť do vodiacej lišty dverí (5047) (5.7). Uistite sa, že klzáky dverí tiež jazdia na spodnej dráhe (5.5).

Akonáhle sú dvere správne na svojom mieste, pripojte maticu a skrutku na konce vodiacich lišt dverí (5047) slúžia ako zarážky dverí.

Nastavte dvere tak, aby sa pohybovali voľne.

## 6. STREŠNÁ VENTILÁCIA

Pripojte bočné lišty (1065) a hornú lištu (1064) podľa hrúbky zasklenia. Až do 4 mm, pozri (6.1). Pre zasklenie s hrúbkou 4 mm a viac, pozri (6.2).

Umiestnite skrutky na pripojenie spodnej lišty (1066) do pripravených otvorov a potom vložte presklenie do drážok bočných lišt (1065) (6.3).

Teraz pripojte spodnú lištu (1066) a uistite sa, že je okno úplne štvorcové, než utiahnete všetky skrutky.

Umiestnite okno do hrebeňovej lišty z jedného konca (6.4) a (6.5) a posuňte ho na požadované miesto (6.6).

Pripojte parapet okna (1063) pomocou dodatočných skrutiek v strešných lištách (6.7).

Pripevnite otvárač okna (1067) k dolnej lište (1066) (6.6) pomocou skrutiek (1006) (6.8). Pripojte obe zarážky okien (1016) na parapet okna (1063) pomocou skrutiek (1006) (6.7).

Umiestnite plastovú krytku (1019) na koniec otvárača okna (1067).

## 7A. A 7B. ZASKLENIE – SKLO / PC

**Vezmite prosím na vedomie už spomínané bezpečnostné opatrenia a zasklievaciu metódu uvedenú v „A“ alebo „B“.**

Natlačte zasklievacie tesnenie (1020) na hliníkové profily (7.2) a skráťte na požadovanú dĺžku.

Na streche začnite umiestnením skla od hrebeňa a upevnite ho pomocou zasklievacích pružinových spôn (1011) (7.1).

Pre zasklievaciu metódu 7A by sa mal nasledujúci panel zasunúť pod panel priamo nad ním so zasklievacími sponami (1012) medzi panelmi (7.3).

Pridajte plexisklo k poslednému sklenenému panelu pomocou zasklievacích spôn (1012) (7.3) a potom ho ohnite cez zakrivenú časť a upevnite pomocou pružinových spôn (1011) (7.1). Ak nastanú problémy pri umiestnení posledného panelu, uistite sa, že panely nad ním neskĺzli dole.

Na stranách skleníka začnite prosím odspodu. Pri zasklievaní prednej alebo zadnej časti umiestnite diel (5012) podľa obrázku 5 a ohnite ho hore, aby ste zaistili horné panely 6 alebo 8 (7.4).

Je tiež možné namontovať žalúziové okno namiesto dolného skla (u 7A skla 5, u 7B vymeňte sklo 5 za sklo 5a). Žalúziové okno nie je súčasťou dodávky.

## DOKONČENIE

Sklenik je možné utesniť okraje skleníka silikónom. Silikón nie je súčasťou balenia. Umiestnite varovný štítok dovnútra skleníka. Sortiment príslušenstva k skleníku, ktoré vám pomôže čo najlepšie využiť tento produkt, je k dispozícii u vášho predajcu. Informujte sa o možnostiach.

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

V prípade silného vetra zatvorte dvere a všetky vetracie okná.

V prípade silného sneženia odpracte strechu skleníka alebo vykonajte vhodné opatrenia na podoprenie strechy.

## POZNÁMKY

Pre úplnú ochranu vášho nového skleníka vám odporúčame zahrnúť ho do vášho poistenia majetku. Vezmite prosím na vedomie možné stavebné predpisy týkajúce sa stavby skleníkov.

Po úspešnom zostavení tohto produktu prosím nalepte priloženú štítok s modelom skleníka na profil (1062). Tieto informácie sú dôležité v prípade, že budú neskôr potrebné náhradné diely.

Prosím, uchovajte tieto montážne inštrukcie na bezpečnom mieste pre budúce použitie! Našou politikou je neustále zlepšovanie a vyhradzujeme si právo meniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozomenia.

**V prípade ťažkosti pri stavbe skleníka napíšte na email:**

**technik@lanitplast.cz**



# Biztonsági figyelmeztetés

## 1. AZ ÜVEGHÁZ FELSZERELÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

- Az éles élek és sarkok sérülést okozhatnak. Ezért az alumínium profilok, üveg vagy polikarbonát lemezek kezelésekor mindig viseljen védőszemüveget, kesztyűt, cipőt és sisakot. A törött üveg biztonsági kockázatot jelent – mindig azonnal takarítsa el biztonságosan.
- A megvásárolt termék kizárólag növények termesztésére szolgál, és csak erre a célra használható. Más célra történő felhasználás esetén a tulajdonos teljes felelősséget vállal.
- Javasoljuk, hogy két személy szerelje össze ezt a terméket.
- Ha nehézségekbe ütközik az üvegház összeszerelése, üveg- vagy polikarbonát lapok behelyezése során, forduljon a szállítójához – **semmi esetre se alkalmazzon erőszakot!**

## Összeszerelési útmutató

### HELYVÁLASZTÁS

Üvegháza helyének mindig próbáljon napos, széltől védett helyet választani. Az üvegház 75 km/h szélsébséggig szélálló.

### FONTOS

Mielőtt elkezdene az üvegház összeszerelését, győződjön meg arról, hogy az ebben a kézikönyvben felsorolt összes alkatrész benne van a csomagban. Az egyes alkatrészek jobb azonosítása és ellenőrzése érdekében, kérjük, egyesével vegye ki őket a dobozból. Fontos, hogy ne keverje össze az egyes összetevőket. Ha valami hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.

### SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Csavarhúzó (lapos és Phillips), 10-es méretű csavarkulcs vagy villáskulcs, 10-es méretű dugókulcs, kés, mérőszalag, vízmérték, akkus fúró-csavarozó állítható nyomatékkal.

### KARBANTARTÁS

Az üvegházat időnként alaposan meg kell tisztítani enyhe tisztítószerrel. Kérjük, ellenőrizze, hogy a használt tisztítószer nem lép-e agresszív reakcióba az alumíniummal vagy a rögzítő kapcsokkal.

Gondoskodjon arról, hogy az ajtó felső és alsó sínjeit rendszeresen megtisztítsa, hogy megakadályozza a szennyeződés felhalmozódását.

### 0. ALAP

Fontos! Az alapnak pontosan derékszögűnek és egyenesnek kell lennie. Horganyzott acél alap minden üvegházmodellhez tartozékként kapható.

**(Figyelem!)** Javasoljuk, hogy fúrjon lyukakat az üvegház alap alsó alumínium profiljaiba, valamint az acél alapba, és mindkettőt szilárdan rögzítse csavarokkal és anyákkal (nem tartozék).

Ha inkább saját téglából vagy betonból készült alapot szeretne építeni, kövesse a 0. ábrán található utasításokat. A téglából/ betonból készült alap és az alumínium szerkezet közé legalább 18 mm magas és 32 mm széles fa léceket kell helyezni, és ezeket 50 mm hosszú csavarokkal kell az alaphoz rögzíteni (nem tartoznak a csomaghoz).

Az alapozásnak fagyszint alá kell nyúlnia.

**Minden diagram az üvegház belsejéből van ábrázolva, kivéve azokat, amelyek dupla keretbe vannak zárva, és amelyek a külső nézetet mutatják.**

### 1. AZ ÜVEGHÁZ OLDALELEMEI

Helyezze az összes alkatrészt a talajra, és lazán csatlakoztassa őket.

Diana 6700, 8300, 9900 és 11500 üvegházakhoz. Ezen a ponton minden külső vertikális alumínium rúdhoz (1032) további csatlakozó csavar beszerzése szükséges. Ez a csavar szükséges a keresztirányú támaszok (5095) csatlakoztatásához, lásd (1.2). Szabadon csatlakoztassa a sarokprofil (5091) (1.1). A 4. lépésben a sarokprofilhoz a pajzs végeinél is csavarokat kell csatlakoztatni.

### 2. ÜVEGHÁZ ELŐLAP

Helyezzen be két további csatlakozócsavart a függőleges profilokba (5041) és (5042) a keresztirányú merevítők (2.2) és (2.6) csatlakoztatásához. A függőleges profilba (5101) csak egy további csavart helyezzen be.

### 3. AJTÓS OROMZATVÉG

Helyezze az összes alkatrészt a talajra, és lazán csatlakoztassa őket. A tolóajtó profilok (5047) a vízszintes profilhoz (2048) csatlakoznak. Lazán kösse össze őket kívülről két anyával és csavarral.

Csatlakoztassa a kapcsokat (1013), hogy megerősítse a szerkezetet és a műanyag részeket (5001) és (5002), a (3.6) és (3.7) ábra szerint, csavar segítségével. Győződjön meg arról, hogy a klip széle átfedi a rögzítő a függőleges profilt (5041) vagy (5042) az ábra szerint. Helyezze be (5041) és (5042) a függőleges profilba egy extra csavar.

### 4A. ELVÁLASZTOTT RÉSZEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

Csavarozza az oldalsó elemeket a végprofilokhoz. (4.1), (4.2) és (4.3)

Szerelje fel a gerincprofil, majd a sarokprofilokat (1092) a pajzsok (4.4) és (4.5) végére. Lazán rögzítse az ajtó sántartóit (5043) az ajtósinékhez (5047) és a pajzs végéhez csavar (1005) és távtartó (1010) segítségével (4.6).

### 4B. ELVÁLASZTOTT RÉSZEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

Csatlakoztassa a tetőüvegező profilokat (5055) a csatorna (4.7) és a gerincprofil (4.8) közé.

Helyezzen be további csavarokat minden üvegező lécebe attól függően, hogy melyik üvegházat vásárolta. A szám minden profilon körben van feltüntetve, és mindkét végéről olvasható.

Ezen a ponton döntse el, hol lesznek elhelyezve a tetőszellőzők, és igazítsa a további csavarokat ennek megfelelően.

A tetőmerevítők (2057) (4.9) és a keresztmerevítők (5049) (4.11) & (4.12) most már összekapcsolhatók.

Most helyezze az üvegházat a felkészített alapra.

Állítsa vízszintbe az üvegházat teljesen négyzetesre, és húzza meg az összes csavart. **Ne húzza meg túl nagy erővel.** Nyomja a végsapkákat (1017) a profil (4.10) végeire.

## 5R és 5L AJTÓK

**Vigyázat: Ne hagyja az összeszerelt ajtót az ajtóprofilon (1014) állni, nehogy megsérüljön.**

Csúsztassa az ajtócsúszkákat (1014) a profil (1060) (5.1) mindkét végére.

Szerelje össze az ajtót az 5. ábra szerint.

Rögzítse az ajtókerékeket (1015) az ajtóprofilra (1062) csavar (1004), alátét (1009) és anya (1007) (5.4) segítségével. Csavarja rá az ajtóprofil (1062) a felső profilra (1059) (5.3), és csúsztassa be az ajtó tömitést (2021) a külső oldalprofilba (5058) (5.6).

Győződjön meg róla, hogy az belső oldalsó lécnél a (5098) alkatrész jobbra van a 5R-nél, és a (5099) balra a 5L-nél.

Szerelje fel az ajtófogantyút (1111) az ábra szerint.

Az ajtó kerékeket most be tudja helyezni az ajtóvezető lécbre (5047) (5.7). Győződjön meg róla, hogy az ajtócsúszkák is a alsó sínre (5.5) futnak. Miután az ajtók helyesen a helyükön vannak, csatlakoztassa az anyát és a csavart az ajtóvezető lécek (5047) végére, amelyek ajtóütközőként szolgálnak. Állítsa be az ajtót úgy, hogy szabadon mozogjon.

## 6. TETŐSZELLŐZÉS

Csatlakoztassa az oldalsó léceket (1065) és a felső léct (1064) az üvegezés vastagságának megfelelően. 4 mm-ig, lásd (6.1). 4 mm-es vagy annál vastagabb üvegezés esetén lásd (6.2).

Helyezze el a csavarokat az alsó lécc (1066) csatlakoztatásához a kész lyukakba, majd helyezze be az üveget az oldalsó lécek (1065) hornyába (6.3).

Most csatlakoztassa az alsó léct (1066), és győződjön meg róla, hogy az ablak teljesen négyzetes, mielőtt meghúzná az összes csavart.

Helyezze az ablakot az egyik végén a gerincprofilba (6.4) és (6.5), majd mozgassa a kívánt helyre (6.6).

Csatlakoztassa az ablakpárkányt (1063) a tetőprofilokban található további csavarokkal (6.7).

Rögzítse az ablaknyitót (1067) az alsó léchez (1066) (6.6) a (1006) csavarokkal (6.8).

Csatlakoztassa mindkét ablakütközőt (1016) az ablakpárkányhoz (1063) a (1006) csavarokkal (6.7).

Helyezze a műanyag takarót (1019) az ablaknyitó (1067) végére.

## 7A. És 7B. ÜVEGEZÉS – ÜVEG / PC

**Kérjük, vegye figyelembe a már említett biztonsági intézkedéseket és az üvegezési módszert, amely a „A” vagy „B” szerint van megadva.**

Nyomja be az üvegező tömitést (1020) az alumínium profilokba (7.2), és vágja le a kívánt hosszúságra.

A tetőn kezdje a üveg elhelyezésével a gerinc felől, és rögzítse üvegező rugós kapcsokkal (1011) (7.1).

A 7A üvegezési módszerhez a következő panelt közvetlenül a felette lévő panel alá kell helyezni, az üvegező kapcsok (1012) segítségével a panelek között (7.3).

Adja hozzá a plexiüveget az utolsó üvegpanelehez az üvegező kapcsok (1012) (7.3) segítségével, majd hajlítsa át a ívelt részen, és rögzítse rugós kapcsokkal (1011) (7.1). Ha problémák merülnek fel az utolsó panel elhelyezésével, győződjön meg róla, hogy a felette lévő panelek nem csúsztak le.

Kérjük, az üvegház oldalait az aljától kezdje. Az elülső vagy hátsó rész üvegezésekor helyezze a (5012) alkatrészt az 5. ábra szerint, és hajlítsa felfelé, hogy rögzítse a 6 vagy 8. panelt (7.4).

Lehetséges a alsó üveg helyett zsalugáteres ablakot is felszerelni (7A esetén az 5-ös üveget, 7B esetén cserélje az 5-ös üveget 5a üvegre). A zsalugáteres ablak nem része a csomagnak.

## BEFEJEZÉS

Az üvegház széleit szilikonnal is le lehet szigetelni. A szilikon nem része a csomagnak. Helyezze a figyelmeztető címkét az üvegház belsejébe. Az üvegházhoz elérhető kiegészítő választék, amely segít a termék maximális kihasználásában, elérhető az Ön kereskedőjénél. Kérdezze meg a lehetőségekről..

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Erős szél esetén zárja be az ajtókat és az összes szellőzőablakot. Erős havazás esetén tisztítsa meg az üvegház tetejét, vagy tegye meg a megfelelő intézkedéseket a tető alátámasztására.

## MEGJEGYZÉSEK

Új üvegházának teljes körű védelme érdekében javasoljuk, hogy vegye fel a vagyonbiztosításába. Kérjük, vegye figyelembe a szakszabályokat, amelyek az üvegházak elhelyezésére vonatkoznak.

A termék sikeres összeszerelése után kérjük, ragassza fel a mellékelt üvegház-modell címkét a (1062) profilra. Ezek az információk fontosak, ha később szükség lenne pótalkatrészekre.

Kérjük, őrizze meg ezeket a szerelési útmutatókat biztonságos helyen a jövőbeni használatra!

**Politikánk a folyamatos fejlődés, ezért fenntartjuk a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.**

**Az üvegház építése során felmerülő problémák esetén írjon az e-mailre:**

**[technik@lanitplast.cz](mailto:technik@lanitplast.cz)**

## 1. PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED MONTAŻEM SZKLARNI.

2. Ostre krawędzie i rogi mogą spowodować obrażenia. Dlatego podczas pracy z profilami aluminiowymi, płytami szklanymi lub poliwęglanowymi należy zawsze nosić okulary ochronne, rękawice, buty i kask. Rozbite szkło stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa – zawsze należy je natychmiast oczyścić w bezpieczny sposób.
3. Zakupiony produkt przeznaczony jest wyłącznie do uprawy roślin i powinien być używany wyłącznie w tym celu. W przypadku wykorzystania do innych celów pełną odpowiedzialność ponosi właściciel.
4. Zalecamy montaż tego produktu w dwie osoby.
5. Jeśli napotkasz trudności podczas montażu szklarni, włożenia arkuszy szkła lub poliwęglanu, skontaktuj się ze swoim dostawcą - **w żadnym wypadku nie używaj siły!**

## Instrukcja montażu

### WYBÓR LOKALIZACJI

Na lokalizację szklarni zawsze staraj się wybrać miejsce słoneczne, osłonięte od wiatru. Szklarnia jest odporna na wiatr do prędkości 75 km/h.

### WAŻNY

Zanim zaczniesz składać szklarnię, upewnij się, że wszystkie części wymienione w tej instrukcji znajdują się w opakowaniu. Aby lepiej zidentyfikować i sprawdzić poszczególne części, należy je wyjmować z pudełka pojedynczo.

Ważne jest, aby nie mieszać poszczególnych części. Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

### POTRZEBNE NARZĘDZIA

Śrubokręt (płaski i krzyżakowy), klucz płaski lub klucz płaski nr 10, klucz nasadowy nr 10, nóż, taśma miernicza, poziomica, wiertarka akumulatorowa z regulowanym momentem obrotowym.

### KONSERWACJA

Od czasu do czasu szklarnię należy dokładnie umyć łagodnym detergentem. Należy sprawdzić, czy zastosowany detergent nie wchodzi w reakcję agresywną z aluminium lub klipsami mocującymi.

Należy regularnie czyścić górne i dolne prowadnice drzwi, aby zapobiec gromadzeniu się brudu.

### 0. BAZA SZKLARNI

Ważny! Podstawa musi być dokładnie prostokątna i prosta. Podstawa ze stali ocynkowanej jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe do wszystkich modeli szklarni.

**(Uwaga!)** Zalecamy wywiercić otwory w dolnych profilach aluminiowych szklarni oraz w podstawie stalowej i stabilnie połączyć je za pomocą śrub i nakrętek (brak w zestawie)

Jeśli wolisz zbudować własne murowane lub betonowe fundamenty, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na rysunku 0. Między murowanym/betonowym fundamentem a aluminiową konstrukcją należy umieścić co najmniej 18 mm wysokie i 32 mm szerokie drewniane listwy, które powinny być przymocowane do fundamentu śrubami o długości 50 mm (nie są one dołączone do zestawu).

Fundamenty muszą sięgać poniżej poziomu zamarzania.

**Wszystkie diagramy są przedstawione od wewnątrz szklarni, z wyjątkiem tych, które są zamknięte w podwójnej ramce, które pokazują widok z zewnątrz.**

### 1. ELEMENTY BOCZNE

Połóż wszystkie części na ziemi i luźno je połącz. Dla szklarni Diana 6700, 8300, 9900 i 11500 na tym etapie należy dodać dodatkową śrubę łączącą do każdej zewnętrznej pionowej aluminiowej belki (1032). Ta śruba jest niezbędna do połączenia poprzecznych podpór (5095), patrz (1.2). Luźno połącz narożny profil (5091) (1.1). W kroku 4 należy również podłączyć śruby do narożnego profilu na końcach szczytu.

### 2. PRZEDNIA TARCZA SZKLARNI

Włóż dwa dodatkowe śruby łączące do pionowych profili (5041) i (5042) w celu połączenia poprzecznych wzmocnień (2.2) i (2.6). Do pionowego profilu (5101) włóż tylko jedną dodatkową śrubę.

### 3. TARCZA Z DRZWIAMI

Połóż wszystkie części na ziemi i luźno je połącz. Profile jezdne drzwi (5047) będą połączone z poziomym profilem (2048). Połącz je luźno z zewnątrz za pomocą dwóch nakrętek i śrub.

Połącz klamry (1013), aby wzmocnić konstrukcję, oraz plastikowe części (5001) i (5002), jak pokazano na (3.6) i (3.7), za pomocą śruby. Upewnij się, że krawędź klamry nachodzi i mocuje pionowy profil (5041) lub (5042), jak pokazano. Do pionowych profili (5041) i (5042) włóż jedną dodatkową śrubę.

### 4A. POŁĄCZENIE CZĘŚCI

Przykręć elementy boczne do profili końcowych (4.1), (4.2) i (4.3). Zainstaluj profil kalenicy, a następnie profile narożne (1092) na końcach szczytów (4.4) i (4.5). Luźno przymocuj podpory torów drzwiowych (5043) do torów drzwiowych (5047) i końca szczytu za pomocą śruby (1005) i podkładki (1010) (4.6).

### 4B. POŁĄCZENIE CZĘŚCI

Podłącz profile oszklenia dachowego (5055) między rynną (4.7) a profilem kalenicy (4.8). Włóż dodatkowe śruby do każdej listwy oszklenia w zależności od tego, który szklarnię kupiłeś. Liczba jest podana w okręgu na każdym profilu i należy ją odczytać z obu końców. Na tym etapie zdecyduj także, gdzie będą umieszczone dachowe okna wentylacyjne i dostosuj dodatkowe śruby, aby pasowały. Profile wzmacniające dachu (2057) (4.9) oraz profile poprzeczne (5049) (4.11) i (4.12) można teraz połączyć. Teraz umieść szklarnię na przygotowanej podstawie.



Wyrównaj szklarnię, aż będzie całkowicie prostokątna, a następnie dokręć wszystkie śruby. **Nie dokręcaj zbyt mocno.** Nałóż końcowe zaślepki (1017) na końce profilu (4.10).

## DRZWI 5R i 5L

**Uwaga: Nie zostawiaj zmontowanych drzwi stojących na profilu drzwiowym (1014), aby uniknąć ich uszkodzenia.**

Nasunąć ślizgacze drzwi (1014) na oba końce profilu (1060) (5.1).

Zamontuj drzwi zgodnie z rysunkiem 5.

Przymocuj kółka drzwi (1015) do profilu drzwi

Przykręć profil drzwiowy (1062) za pomocą śruby (1004), podkładki (1009) i nakrętki (1007) (5.4). Przykręć profil drzwiowy (1062) do górnego profilu (1059) (5.3) i włóż uszczelkę drzwiową (2021) do zewnętrznego profilu bocznego (5058) (5.6).

Upewnij się, że dla wewnętrznego profilu bocznego część (5098) jest używana po prawej stronie w 5R, a (5099) po lewej stronie w 5L.

Zamontuj klamkę drzwi (1111), jak pokazano.

Kółka drzwiowe można teraz wsunąć do prowadnicy drzwi (5047) (5.7). Upewnij się, że również poruszają się po dolnej szynie (5.5).

Gdy drzwi zostaną prawidłowo umieszczone, zamocuj nakrętkę i śrubę na końcach prowadnic drzwi (5047), aby działały jako ograniczniki drzwi.

Wyreguluj drzwi tak, aby poruszały się swobodnie.

## 6. WENTYLACJA DACHU

Przyłącz boki (1065) i górną listwę (1064) w zależności od grubości szklenia. Do 4 mm, patrz (6.1). Dla szklenia o grubości 4 mm i więcej, patrz (6.2).

Umieść śruby do przyłączenia dolnej listwy (1066) w przygotowanych otworach, a następnie włóż oszklenie w rowki bocznych listew (1065) (6.3).

Teraz przymocuj dolną szynę (1066) i przed dokręceniem wszystkich śrub upewnij się, że okno jest całkowicie ustawione prosto.

Umieść okno w kalenicy od jednego końca (6.4) i (6.5) i przesunij je w wybrane miejsce (6.6).

Podłącz parapet okna (1063) za pomocą dodatkowych śrub w listwach dachowych (6.7).

Przymocuj otwieracz okna (1067) do dolnej listwy (1066) (6.6) za pomocą śrub (1006) (6.8).

Podłącz oba zatrzaski okna (1016) do parapetu okna (1063) za pomocą śrub (1006) (6.7.).

Umieść plastikową nasadkę (1019) na końcu otwieracza okna (1067).

## 7A. I 7B. PRZESZKLENIE – SZKŁO / PC

**Proszę pamiętać o wcześniej wspomnianych środkach bezpieczeństwa oraz metodzie szklenia opisanej w „A” lub „B”.**

Naciśnij uszczelkę szklarniową (1020) na profile aluminiowe (7.2) i skróć do żądanej długości..

Na dachu rozpocznij umieszczanie szkła od grzbietu i przymocuj je za pomocą sprężynowych klamer (1011) (7.1).

W przypadku metody 7A kolejny panel należy wsunąć pod panel bezpośrednio nad nim, umieszczając pomiędzy panelami klipsy przyszybowe (1012) (7.3).

Dodaj pleksi szkło do ostatniego panelu szklanego za pomocą klamer uszczelniających (1012) (7.3), a następnie zgiń je przez zakrzywioną część i przymocuj za pomocą klamer sprężynowych (1011) (7.1). Jeśli wystąpią problemy z umieszczeniem ostatniego panelu, upewnij się, że panele powyżej nie zsunęły się w dół.

Zacznij od dołu po bokach szklarni. Podczas uszczelniania przedniej lub tylnej części umieść część (5012) zgodnie z rysunkiem 5 i zgiń ją do góry, aby zabezpieczyć górne panele 6 lub 8 (7.4).

Można również zainstalować okno żaluzjowe zamiast dolnej szyby (dla 7A szyba 5, dla 7B wymień szybę 5 na szybę 5a). Okno żaluzjowe nie jest częścią dostawy.

## UKOŃCZENIE

Szklarnia może być uszczelniona silikonem na krawędziach. Silikon nie jest częścią zestawu. Umieść etykietę ostrzegawczą wewnątrz szklarni. Asortyment akcesoriów do szklarni, które pomogą w maksymalnym wykorzystaniu tego produktu, jest dostępny u Twojego sprzedawcy. Zapytaj o dostępne opcje.

## UWAGA BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku silnego wiatru zamknąć drzwi i wszystkie okna wentylacyjne.

W przypadku silnego opadu śniegu usuń śnieg z dachu szklarni lub podejmij odpowiednie środki w celu wzmocnienia dachu.

## KOMENTARZ

Aby w pełni chronić swoją nową szklarnię, zalecamy uwzględnienie jej w ubezpieczeniu nieruchomości. Należy zwrócić uwagę na możliwe przepisy budowlane dotyczące budowy szklarni.

Po pomyślnym montażu produktu prosimy o naklejenie na profil (1062) załączonej etykiety z modelem szklarni. Informacje te są ważne w przypadku, gdy potrzebne będą później części zamienne.




Prosimy zachować niniejszą instrukcję montażu w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości!

**Naszą polityką jest ciągłe doskonalenie i zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.**

**W przypadku problemów podczas budowy szklarni napisz na e-mail:**

**technik@lanitplast.cz**

O

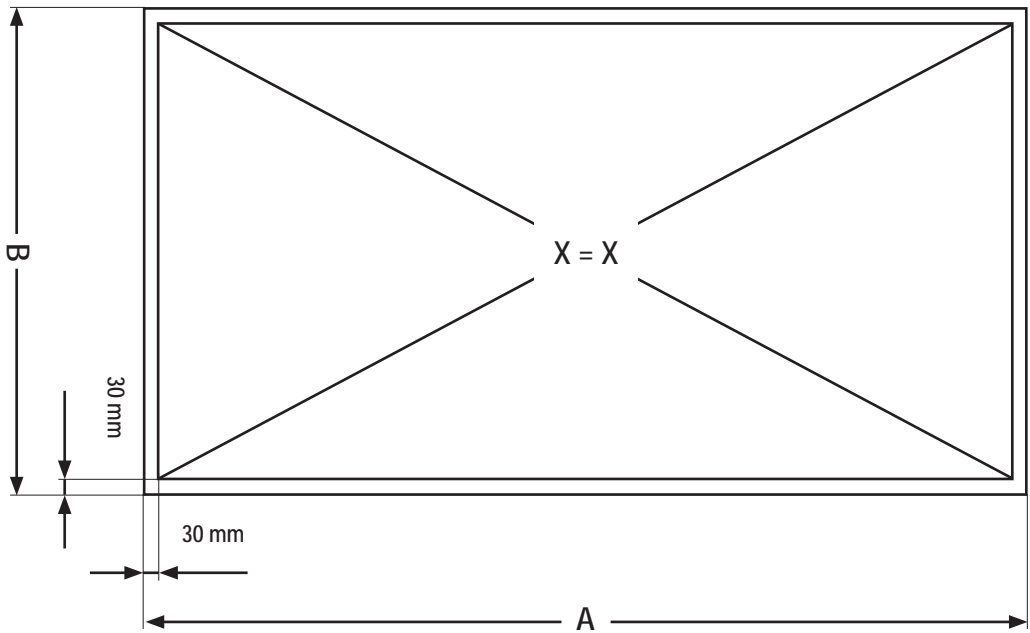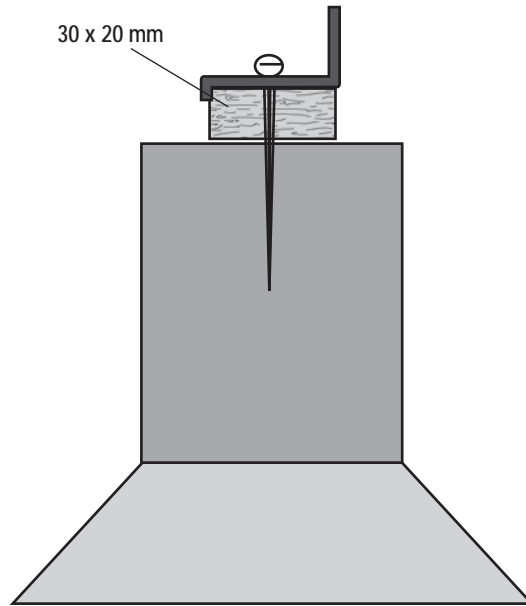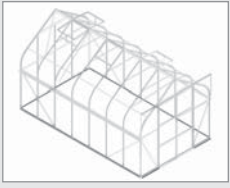


	5000	6700	8300	9900	11500
A	1922 mm	2544 mm	3166 mm	3788 mm	4410 mm
B	2544 mm	2544 mm	2544 mm	2544 mm	2544 mm


# 1A








5000  
2x

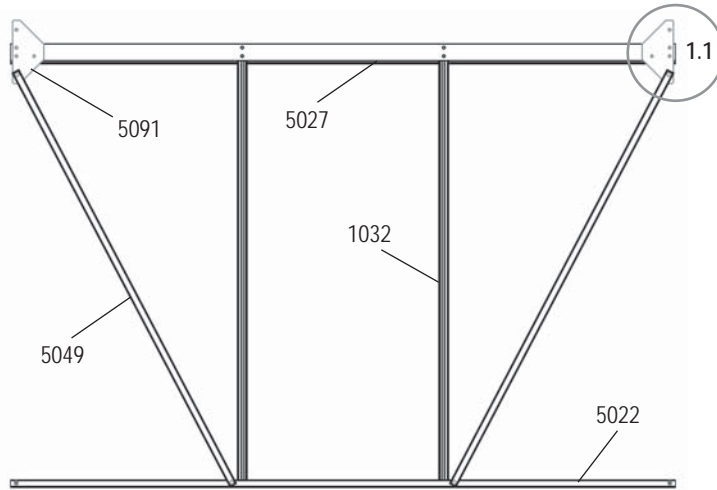

6700  
2x

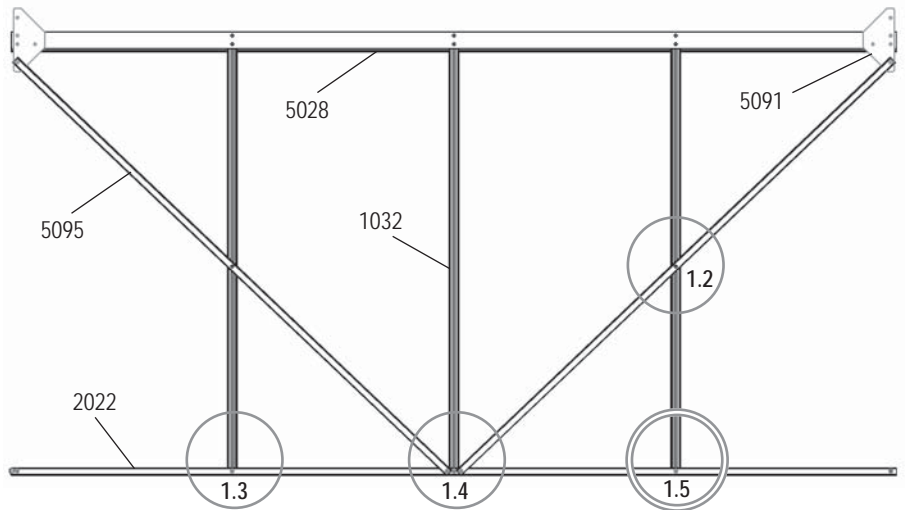

5000	6700
3001	
2 x 12	2 x 16
3002	
2 x 12	2 x 16
1032	
2 x 2	2 x 3
5022	2022
2 x 1	2 x 1
5027	5028
2 x 1	2 x 1
5091	
2 x 2	2 x 2
5049	5095
2 x 2	2 x 2

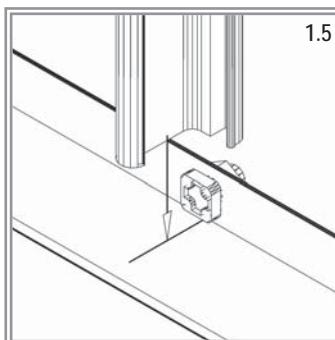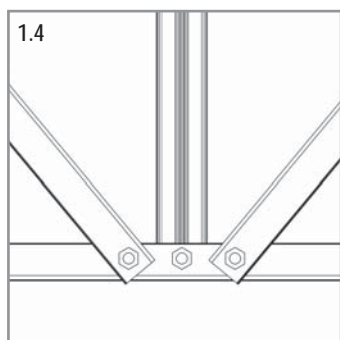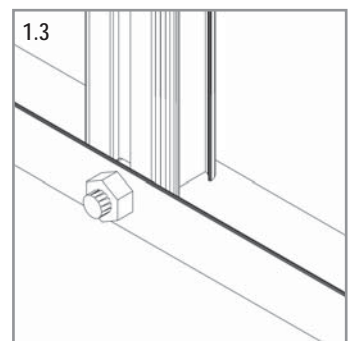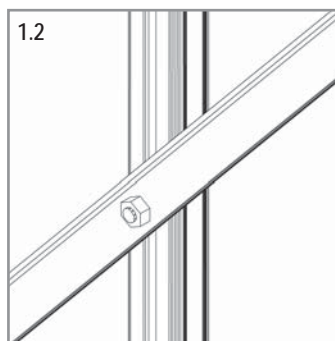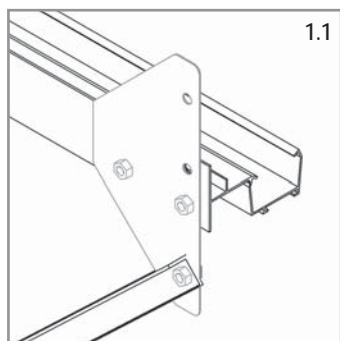


# 1B




8300	9900	11500
3001		
2 x 18	2 x 20	2 x 22
3002		
2 x 18	2 x 20	2 x 22
1032		
2 x 4	2 x 5	2 x 6
2023	2024	2025
2 x 1	2 x 1	2 x 1
5029	5030	5031
2 x 1	2 x 1	2 x 1
5091		
2 x 2	2 x 2	2 x 2
5095		
2 x 2	2 x 2	2 x 2


8300  
2x

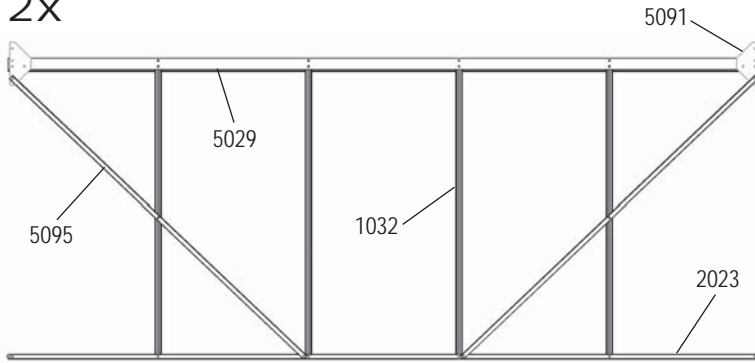

9900  
2x








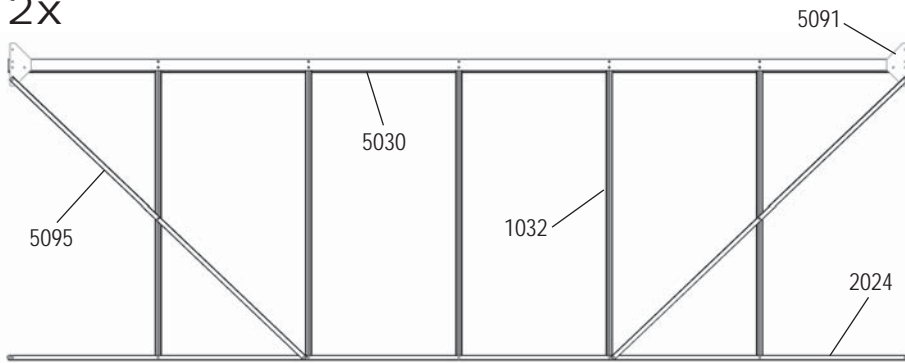



11500  
2x

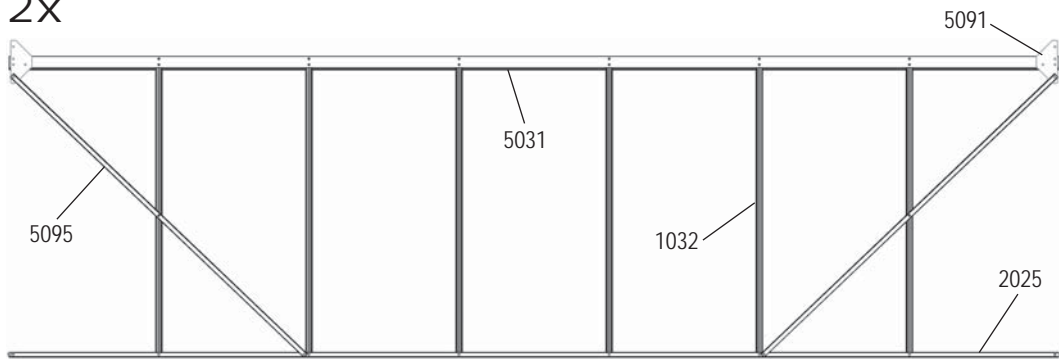





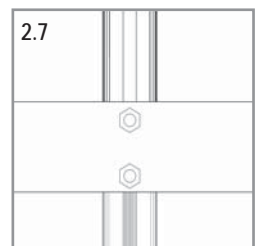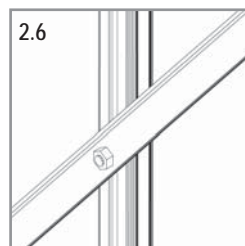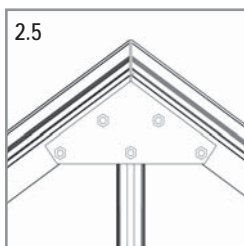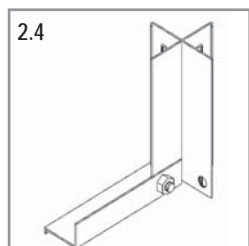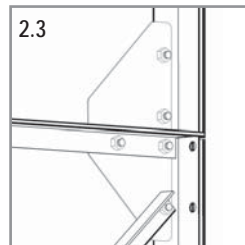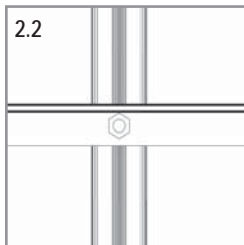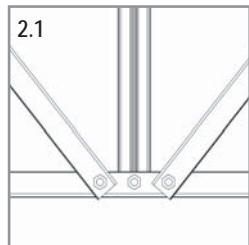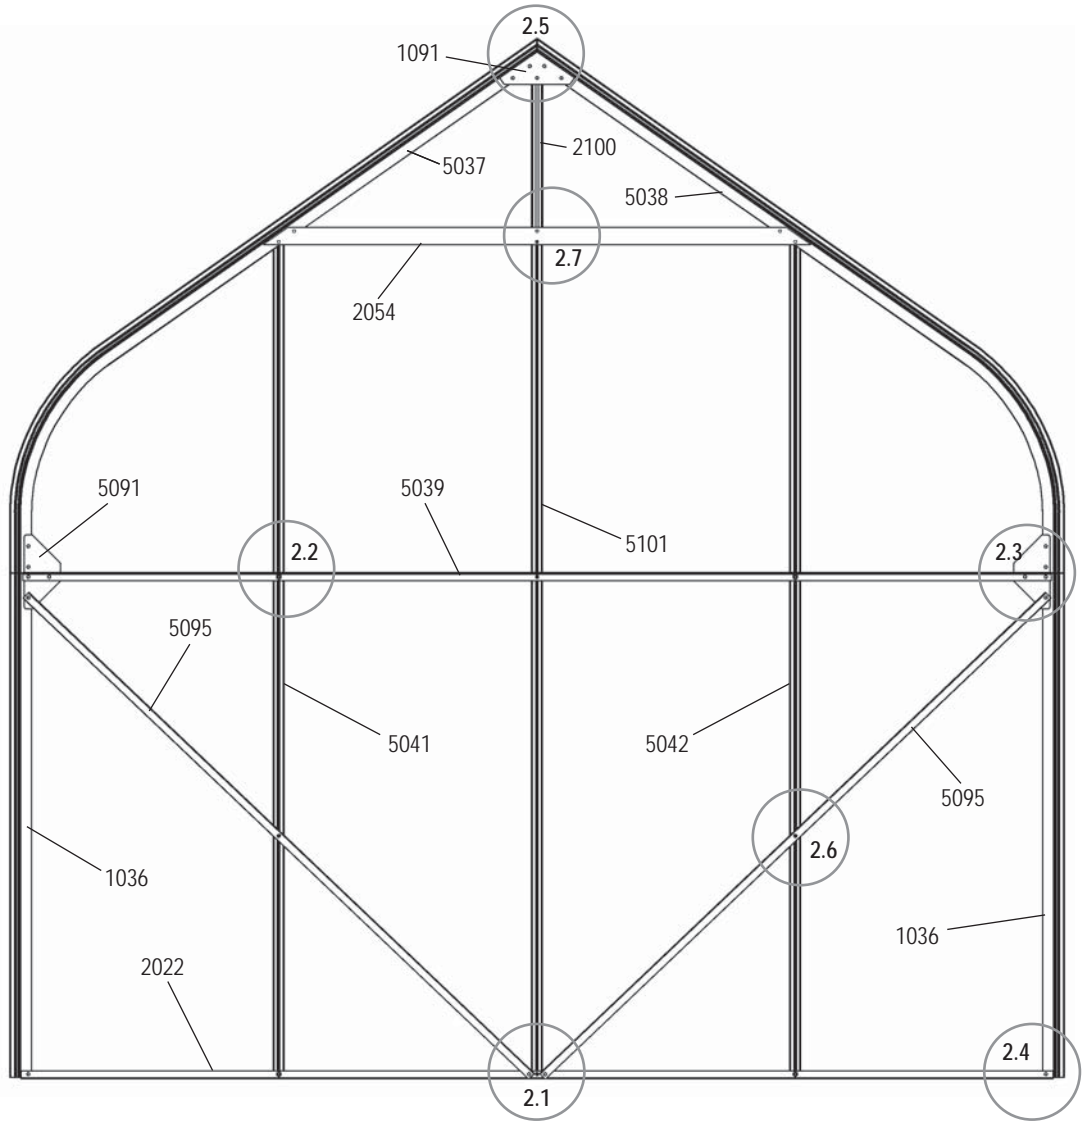

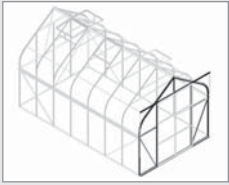












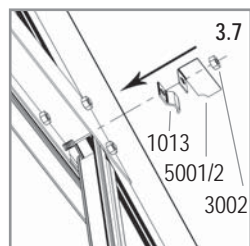
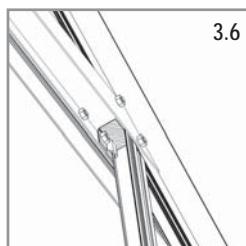
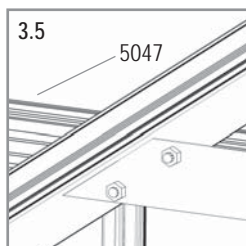
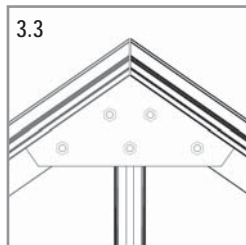
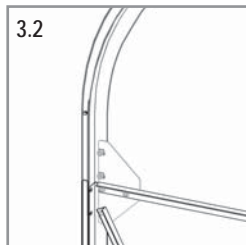
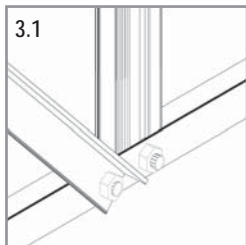
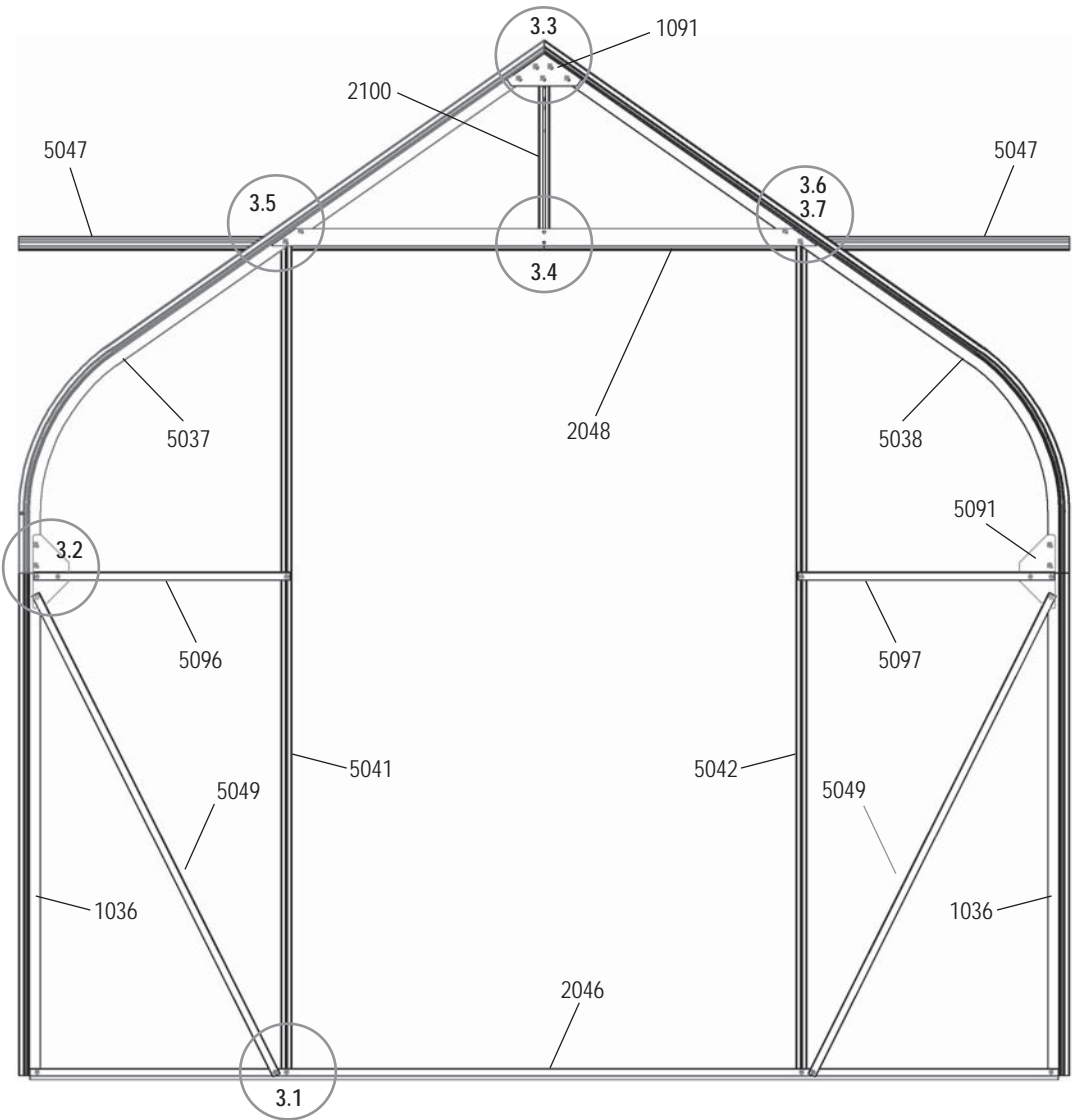


3001 33x	
3002 33x	
1036 2x	
1091 1x	
2022 1x	
2054 1x	
2100 1x	
5037 1x	
5038 1x	
5039 1x	
5041 1x	
5042 1x	
5091 2x	
5095 2x	
5101 1x	





- 3001 34x 
- 3002 34x 
- 1013 2x 
- 1036 2x 
- 1091 1x 
- 2046 1x 
- 2048 1x 
- 2100 1x 
- 5001 1x 
- 5002 1x 
- 5037 1x 
- 5038 1x 
- 5041 1x 
- 5042 1x 
- 5047 2x 
- 5049 2x 
- 5091 2x 
- 5096 1x 
- 5097 1x 



# 4A



5000	6700	8300	9900	11500
------	------	------	------	-------



3001

26	26	26	26	26
----	----	----	----	----



3002

28	28	28	28	28
----	----	----	----	----



1005

2	2	2	2	2
---	---	---	---	---



1010

2	2	2	2	2
---	---	---	---	---



1092

4	4	4	4	4
---	---	---	---	---










5050	2050	2051	2052	2053
1	1	1	1	1




5043

2	2	2	2	2
---	---	---	---	---

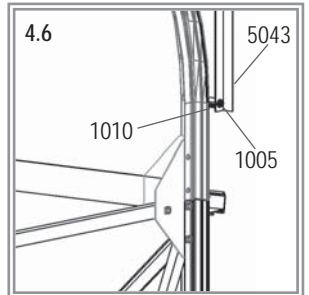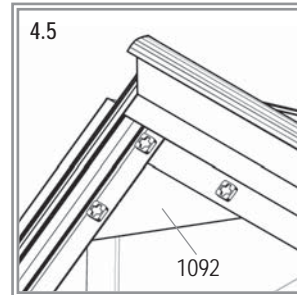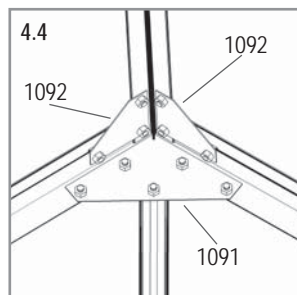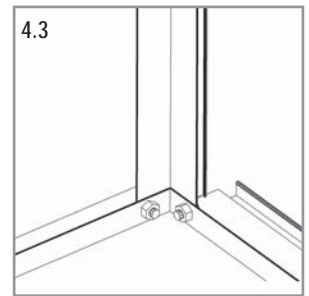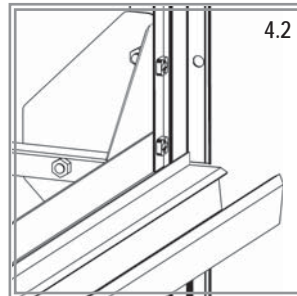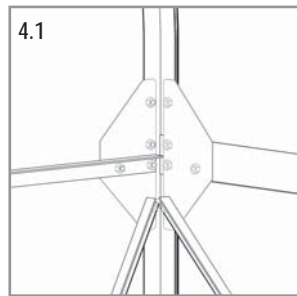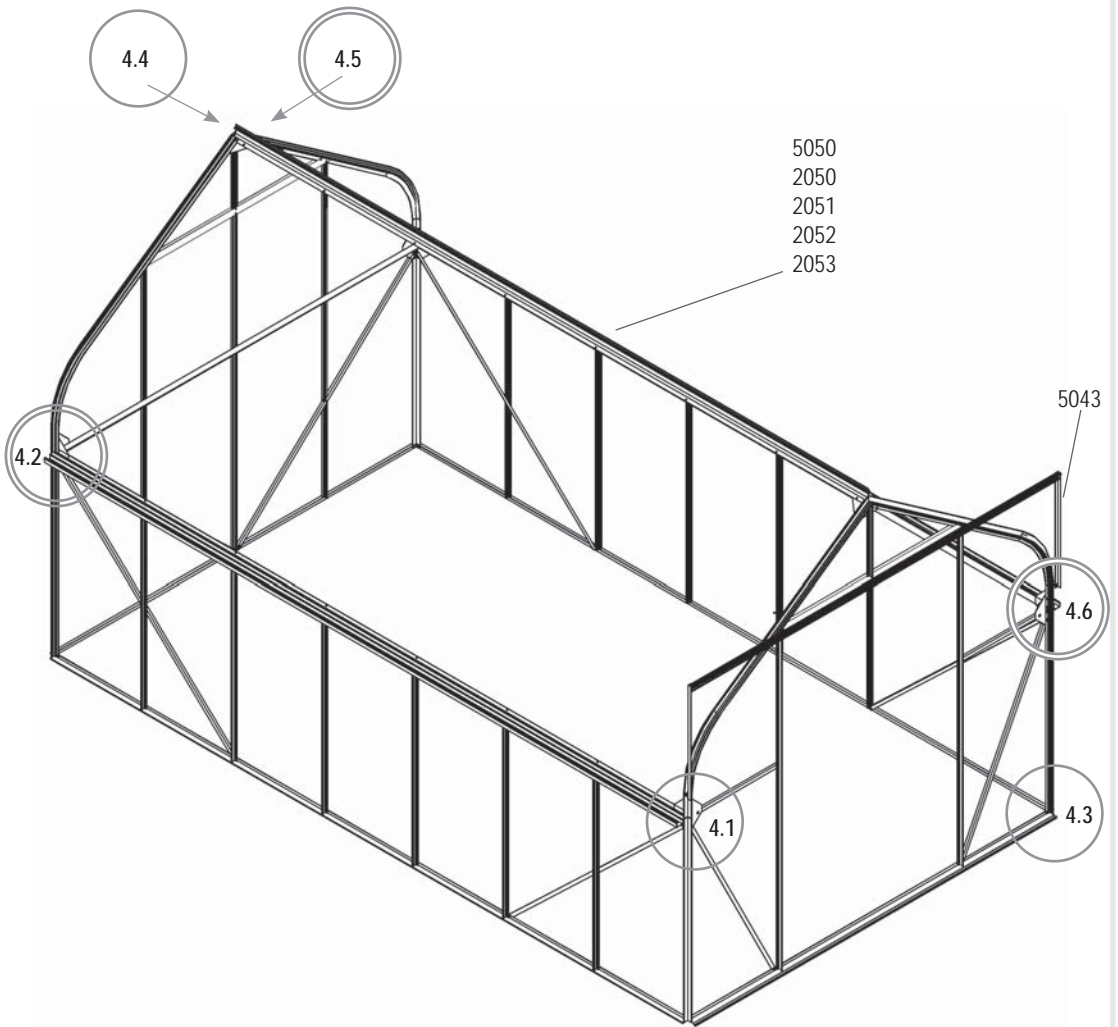


DIANA







# 4B

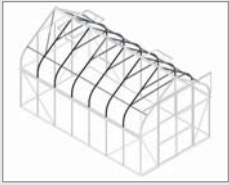

	5000	6700	8300	9900	11500
3001					
	32	44	56	66	76
3002					
	32	44	56	66	76
1017					
	4	4	4	4	4
2057					
	2	3	4	5	6
5049					
	4	4	4	4	4
5055					
	4	6	8	10	12
	5062	5063	5064	5065	5066
	2	2	2	2	2

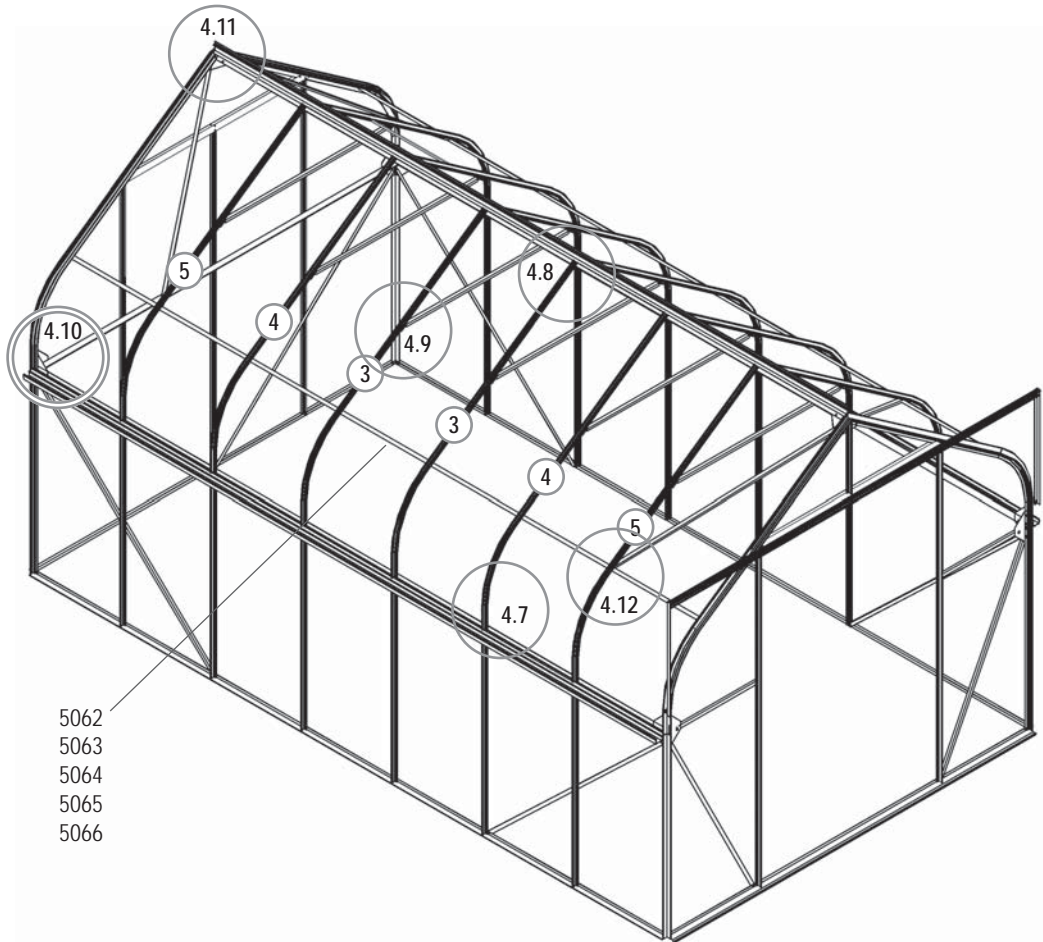

5062  
5063  
5064  
5065  
5066




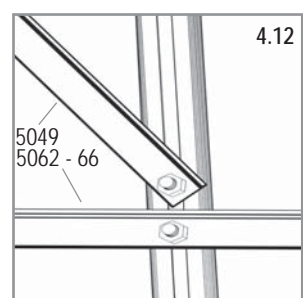
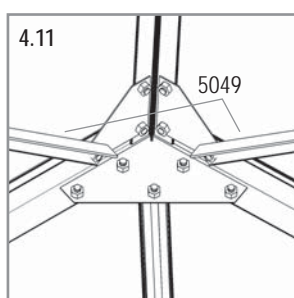
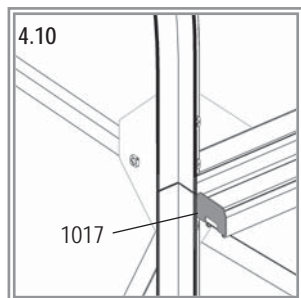
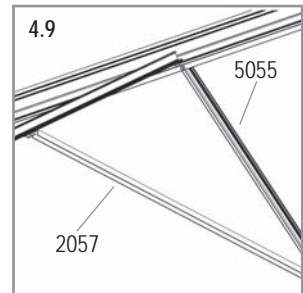
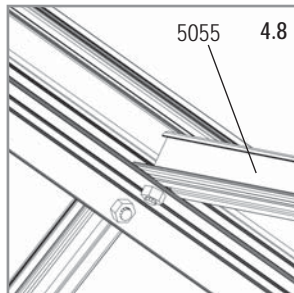
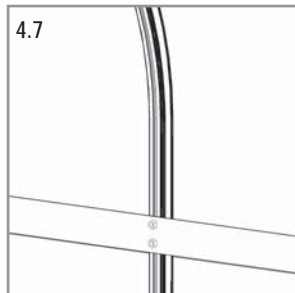




# 5R




3001 3x	
3002 3x	
1003 16x	
1004 2x	
1007 2x	
1009 2x	
1014 2x	
1015 2x	
1111 1x	
1059 1x	
1060 1x	
1061 2x	
1062 1x	
2021 1x	
5058 1x	
5098 1x	

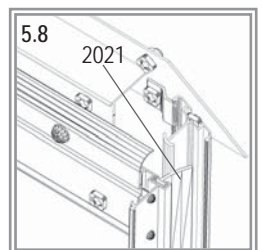
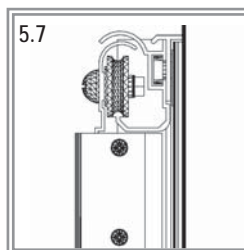
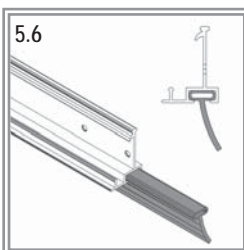
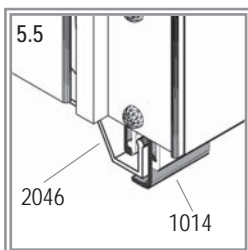
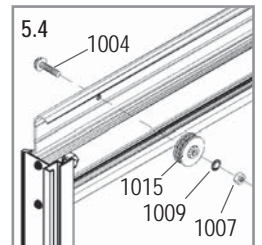
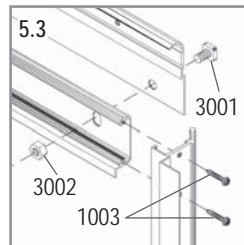
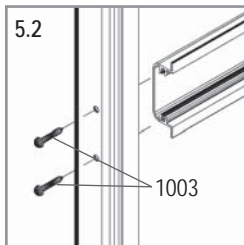
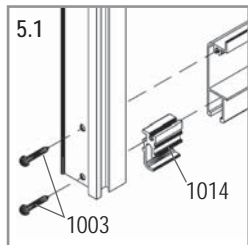
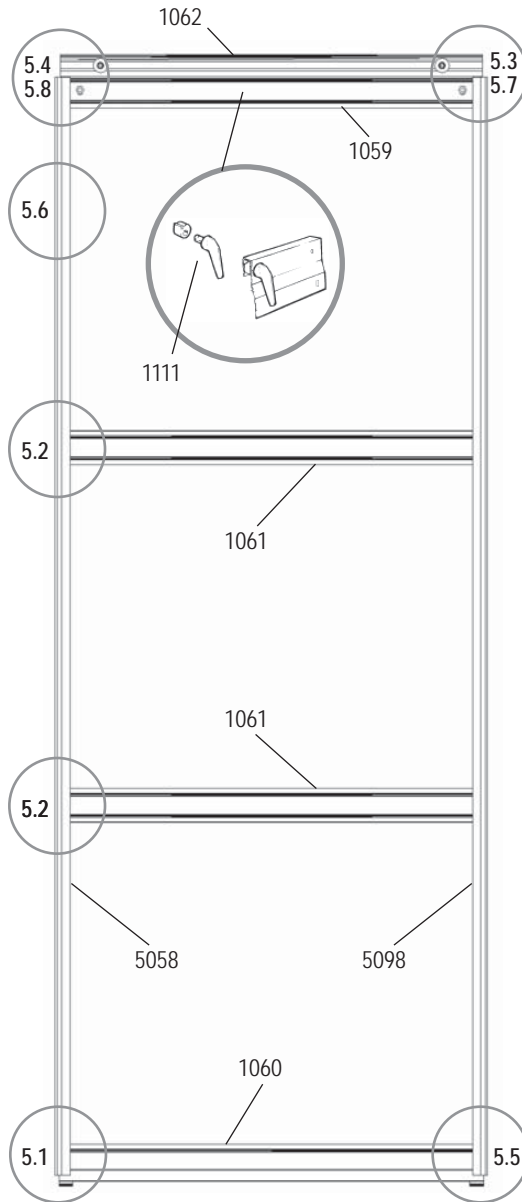


DIANA


# 5L

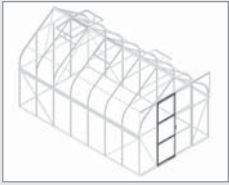










3001 3x	
3002 3x	
1003 16x	
1004 2x	
1007 2x	
1009 2x	
1014 2x	
1015 2x	
1111 1x	
1059 1x	
1060 1x	
1061 2x	
1062 1x	
2005 1x	
2006 2x	
2021 1x	
5058 1x	
5099 1x	

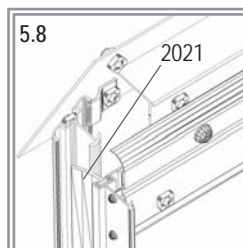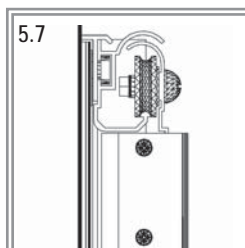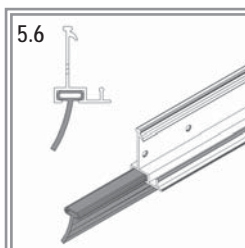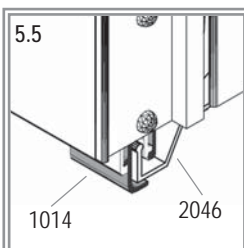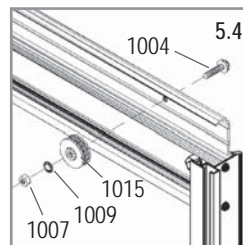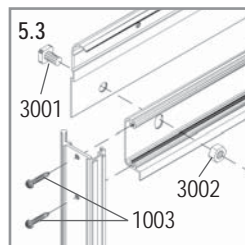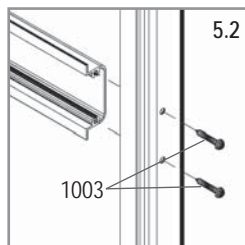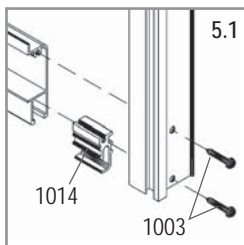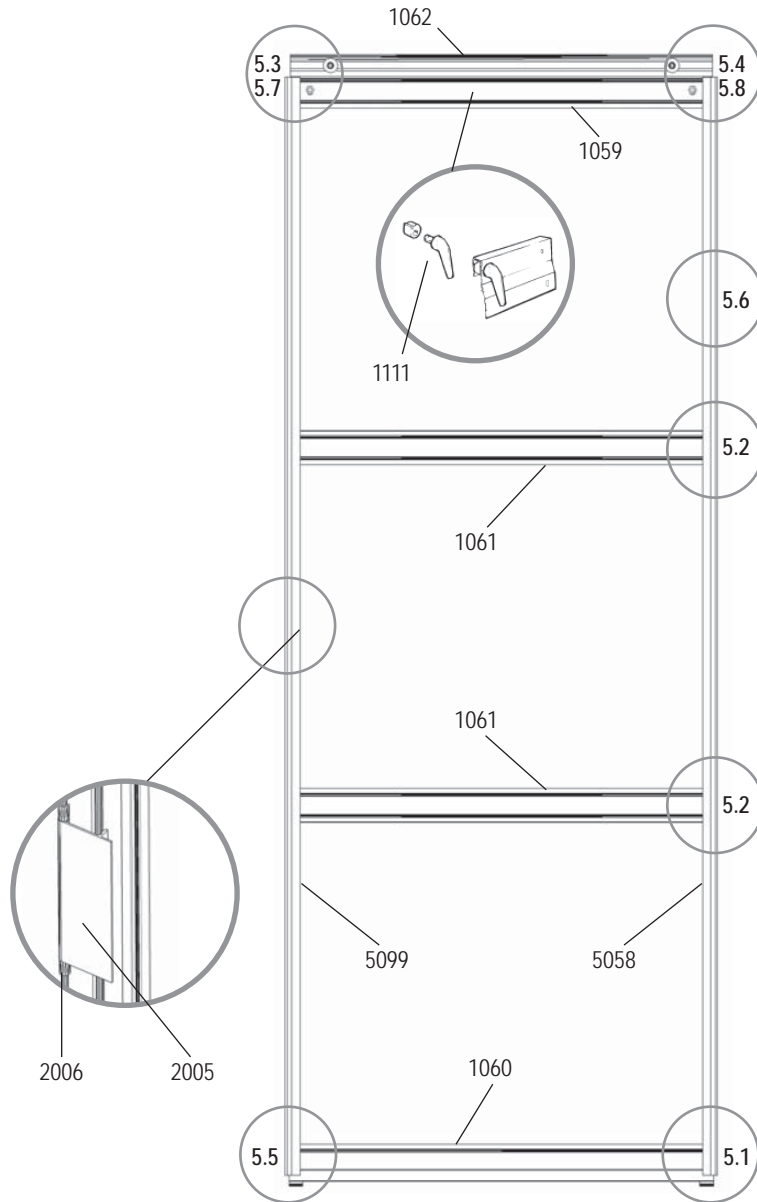


DIANA

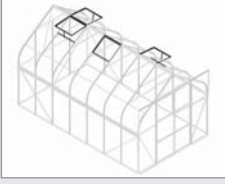


5000	6700	8300	9900	11500
1x	2x	2x	4x	4x
3001				
4	8	8	16	16
3002				
4	8	8	16	16
1006				
6	12	12	24	24
1016				
2	4	4	8	8
1019				
1	2	2	4	4
1063				
1	2	2	4	4
1064				
1	2	2	4	4
1065				
2	4	4	8	8
1066				
1	2	2	4	4
1067				
1	2	2	4	4

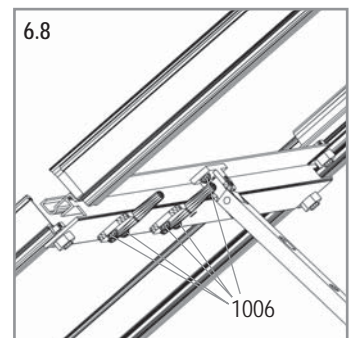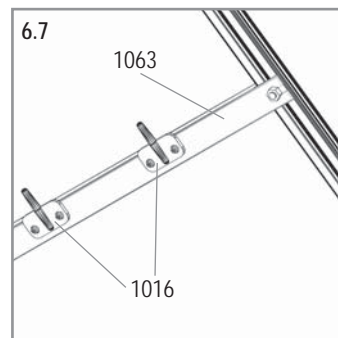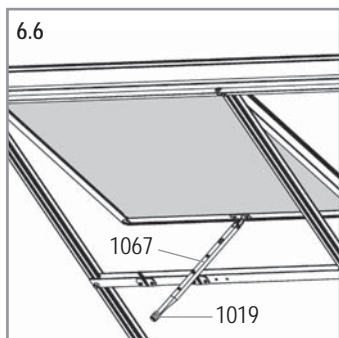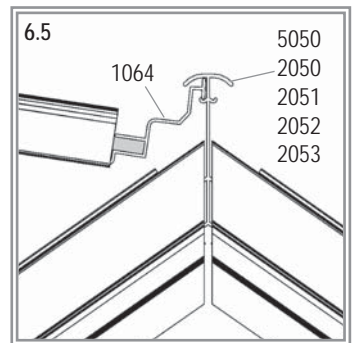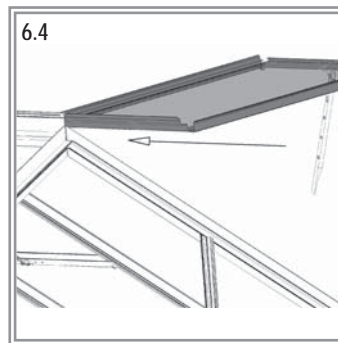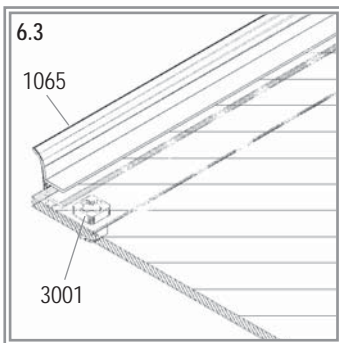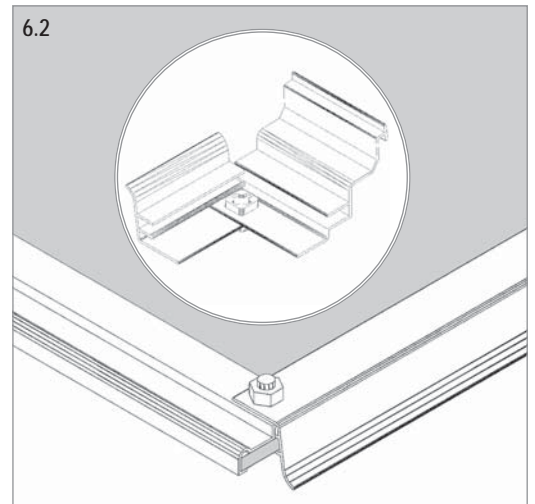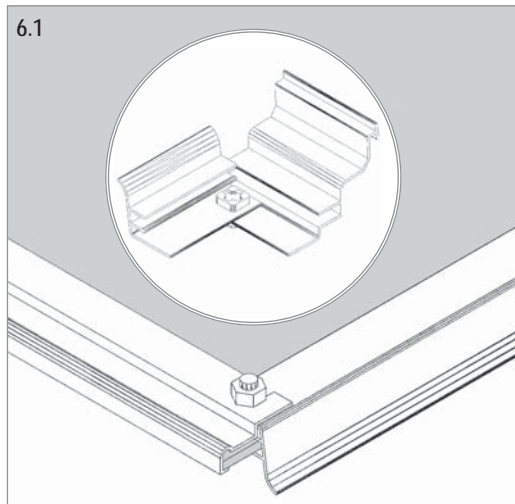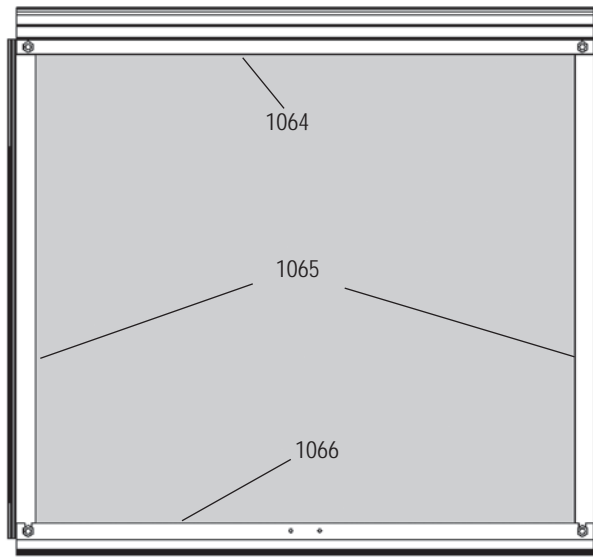





# 7A

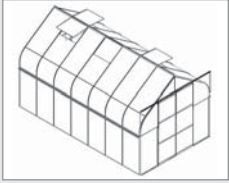

5000	6700	8300	9900	11500
1011				
296	348	404	452	508
1012				
82	100	120	136	156
1020				
1	1	1	1	1
5012				
12	12	12	12	12

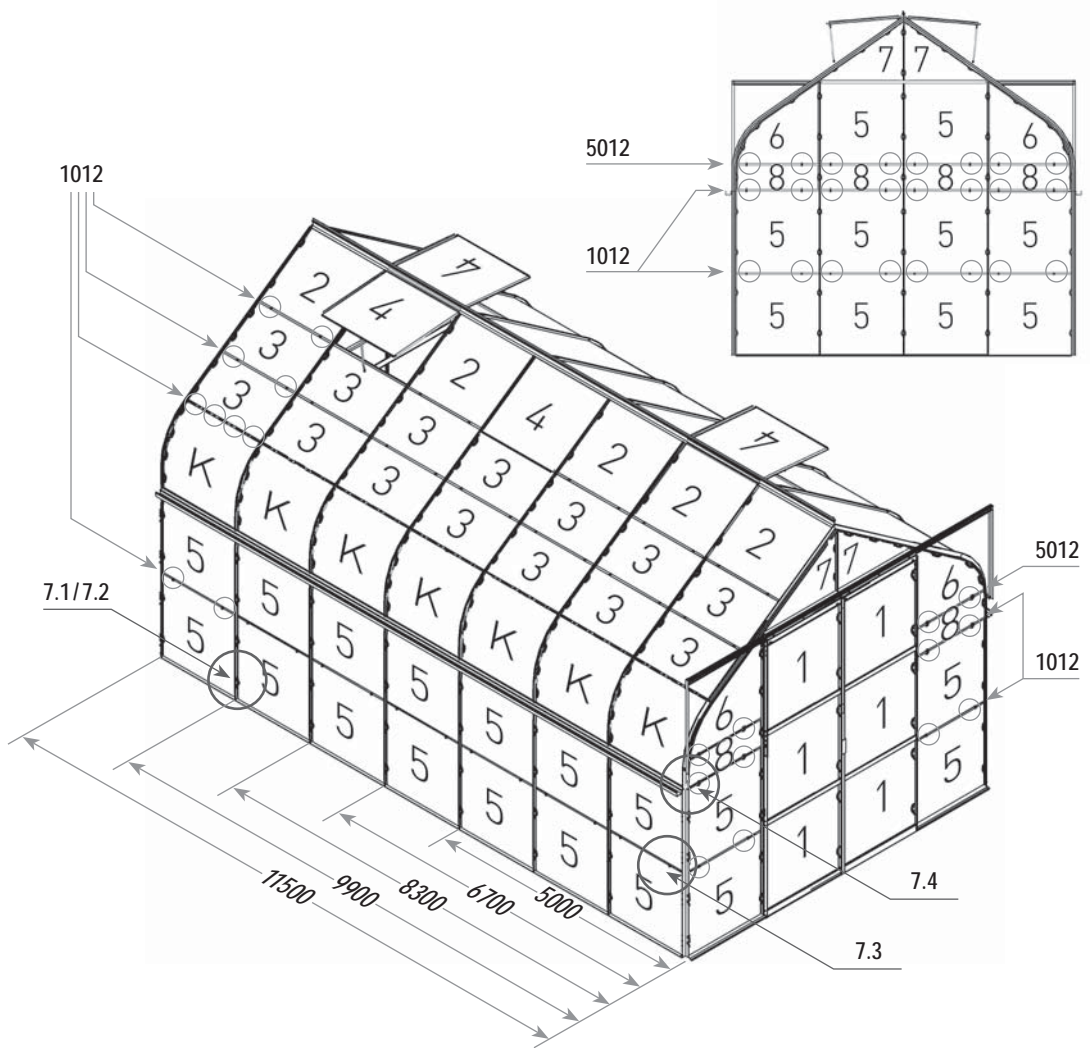


	No.	mm	5000	6700	8300	9900	11500
1	3679011	610 x 610	6	6	6	6	6
2	3679412	610 x 549	5	6	8	8	10
3	3679431	610 x 373	12	16	20	24	28
4	3679491	600 x 544	1	2	2	4	4
5	3679011	610 x 610	26	30	34	38	42
6	3679532	610 x 610	4	4	4	4	4
7	3679541	610 x 434 x 8	4	4	4	4	4
8	3679552	610 x 229	6	6	6	6	6
K	3679015	610 x 610	6	8	10	12	14
<b>Total</b>			<b>70</b>	<b>82</b>	<b>94</b>	<b>106</b>	<b>118</b>

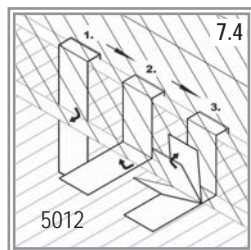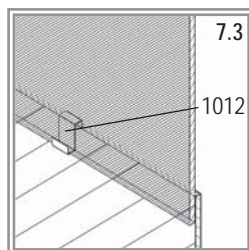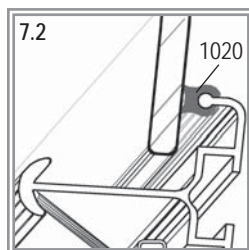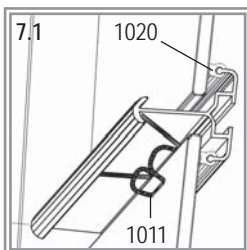


DIANA





# 7B

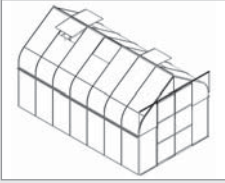

5000	6700	8300	9900	11500
1011				
296	348	404	452	508
1012				
24	32	40	48	56
1020				
1	1	1	1	1
5012				
12	12	12	12	12

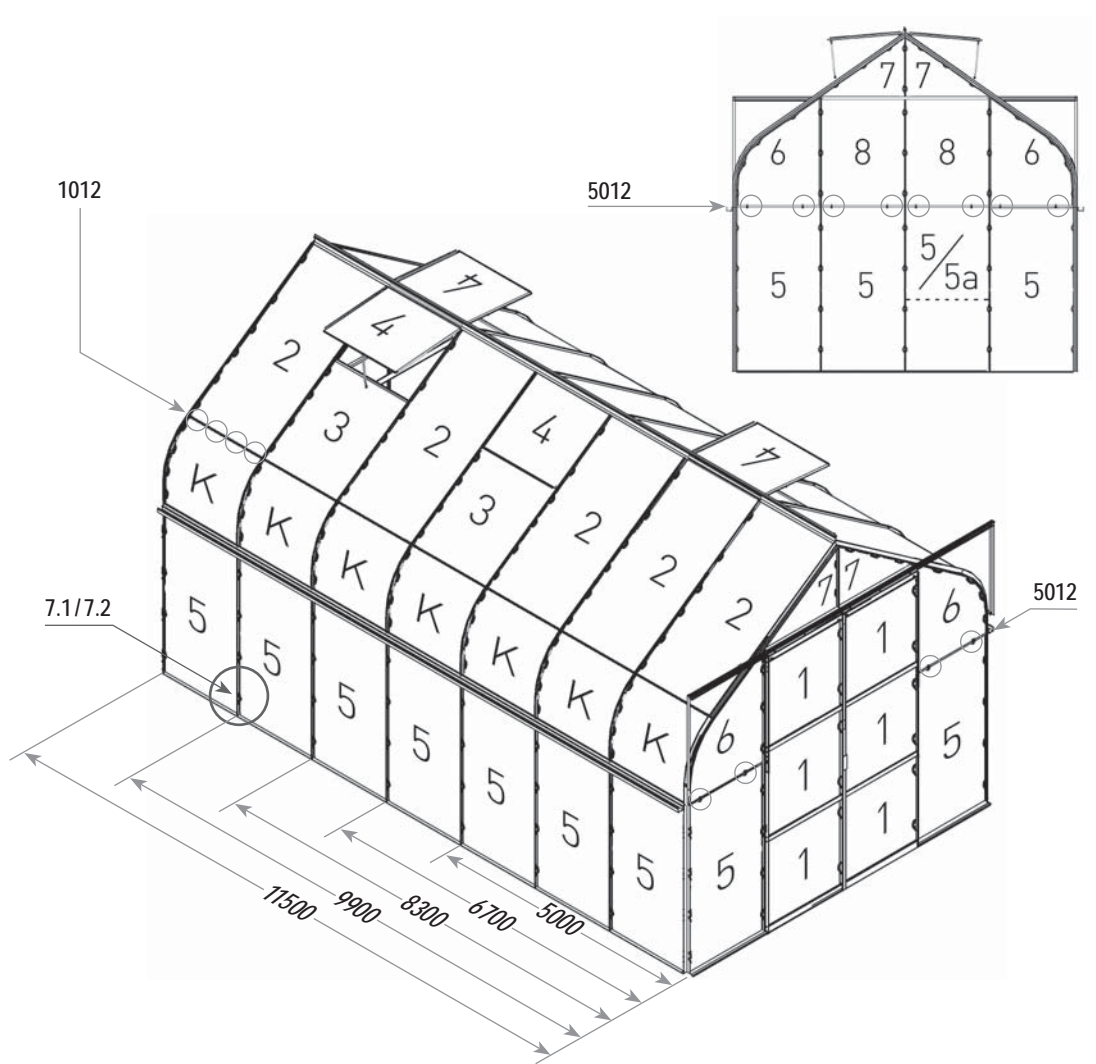

	No.	mm	5000	6700	8300	9900	11500
1	3679011	610 x 610	6	6	6	6	6
2	3679501	610 x 1280	5	6	8	8	10
3	3679511	610 x 736	1	2	2	4	4
4	3679491	600 x 544	1	2	2	4	4
5	3679521	610 x 1213	12	14	16	18	20
6	3679531	610 x 833 x 168	4	4	4	4	4
7	3679541	610 x 434 x 8	4	4	4	4	4
8	3679551	610 x 833	2	2	2	2	2
5a	3679561	610 x 768	1	1	1	1	1
K	3679015	610 x 610	6	8	10	12	14
<b>Total</b>			<b>42</b>	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	<b>69</b>

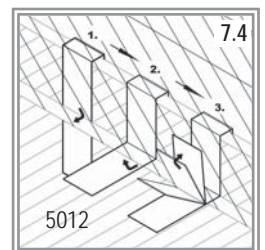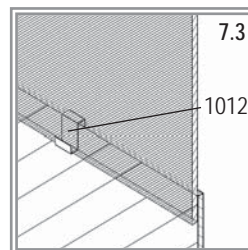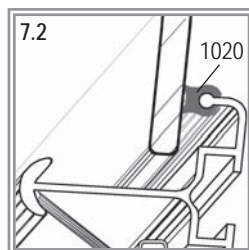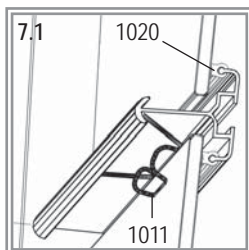

DIANA